

wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 24.07.2020
EZ/350/7/2020/.....

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 7/2020

dotyczy: Wykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: Budynek ambulatoryjny- Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

L.p.	Nr zeszytu	Nr rysunku	Pytanie									
1424	214	Tabela „2 zestawienia WYPOSAŻENIA CBO rewizja”, rysunek wyposażenia budynku CBO - II.2.	Po analizie rysunków z zeszytu nr 214 (wyposażenie budynku CBO) i podliczeniu ilości poszczególnych elementów wyposażenia stwierdziliśmy niżej wymienione rozbieżności ilościowe w odniesieniu do ilości z tabeli „2 zestawienia WYPOSAŻENIA CBO rewizja”: <table><tr><th>Symbo l</th><th>Ilość Zamawiającego</th><th>Ilość Oferenta</th></tr><tr><td>B11</td><td>3 szt.</td><td>4 szt.</td></tr><tr><td>C16</td><td>1 szt.</td><td>2 szt.</td></tr></table> Prosimy o potwierdzenie tych rozbieżności i wprowadzenie zmienionych ilości do w/w tabeli i przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego. Odpowiedź: <i>Ilości wyposażenia B11 i C16 zostały poprawione. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211 v17.</i>	Symbo l	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	B11	3 szt.	4 szt.	C16	1 szt.	2 szt.
Symbo l	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta										
B11	3 szt.	4 szt.										
C16	1 szt.	2 szt.										
1425	214	Tabela „2 zestawienia WYPOSAŻENIA CBO rewizja”, rysunek wyposażenia	Po analizie rysunków z zeszytu nr 214 (wyposażenie budynku CBO) i podliczeniu ilości poszczególnych elementów wyposażenia stwierdziliśmy niżej wymienione rozbieżności ilościowe w odniesieniu do ilości z tabeli „2 zestawienia WYPOSAŻENIA CBO rewizja”: <table><tr><th>Symbo</th><th>Ilość</th><th>Ilość</th></tr></table>	Symbo	Ilość	Ilość						
Symbo	Ilość	Ilość										

WCO Poznań
Kierownik Działu
Inwestycji i Remontów

mgr inż. Tadeusz Krzymański

		budynku CBO - II.5.	<table><tr><th>I</th><th>Zamawiającego</th><th>Oferenta</th></tr><tr><td>B01</td><td>13 szt.</td><td>16 szt.</td></tr><tr><td>B05</td><td>6 szt.</td><td>8 szt.</td></tr><tr><td>B11</td><td>15 szt.</td><td>17 szt.</td></tr><tr><td>L19</td><td>10 szt.</td><td>11 szt.</td></tr><tr><td>L33 (60x30 x80)</td><td>1 szt.</td><td>2 szt.</td></tr><tr><td>L54</td><td>0 szt.</td><td>2 szt.</td></tr></table> Prosimy o potwierdzenie tych rozbieżności i wprowadzenie zmienionych ilości do w/w tabeli i przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego. Odpowiedź: <i>Ilości wyposażenia B01, B05, B11, L19, L33, L54 zostały poprawione. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211 v17.</i>	I	Zamawiającego	Oferenta	B01	13 szt.	16 szt.	B05	6 szt.	8 szt.	B11	15 szt.	17 szt.	L19	10 szt.	11 szt.	L33 (60x30 x80)	1 szt.	2 szt.	L54	0 szt.	2 szt.
I	Zamawiającego	Oferenta																						
B01	13 szt.	16 szt.																						
B05	6 szt.	8 szt.																						
B11	15 szt.	17 szt.																						
L19	10 szt.	11 szt.																						
L33 (60x30 x80)	1 szt.	2 szt.																						
L54	0 szt.	2 szt.																						
1426	214	Tabela „2 zestawienia WYPOSAŻENIA CBO rewizja”, rysunek wyposażenia budynku CBO - II.6.	Po analizie rysunków z zeszytu nr 214 (wyposażenie budynku CBO) i podliczeniu ilości poszczególnych elementów wyposażenia stwierdziliśmy niżej wymienione rozbieżności ilościowe w odniesieniu do ilości z tabeli „2 zestawienia WYPOSAŻENIA CBO rewizja”: <table><tr><th>Symbo I</th><th>Ilość Zamawiającego</th><th>Ilość Oferenta</th></tr><tr><td>B11</td><td>3 szt.</td><td>4 szt.</td></tr></table> Prosimy o potwierdzenie tych rozbieżności i wprowadzenie zmienionych ilości do w/w tabeli i przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego. Odpowiedź: <i>Ilość wyposażenia B11 została poprawiona. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211 v17.</i>	Symbo I	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	B11	3 szt.	4 szt.															
Symbo I	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta																						
B11	3 szt.	4 szt.																						
1427	214	Tabela „4 wyposażenia łazienek CBO rewizja”, rysunek wyposażenia budynku CBO - II.2.	Po analizie rysunków z zeszytu nr 214 (wyposażenie budynku CBO) i podliczeniu ilości poszczególnych elementów wyposażenia stwierdziliśmy niżej wymienione rozbieżności ilościowe w odniesieniu do ilości z tabeli „4 wyposażenia łazienek CBO rewizja”: <table><tr><th>Symbo I</th><th>Ilość Zamawiającego</th><th>Ilość Oferenta</th></tr><tr><td>S08</td><td>1 szt.</td><td>3 szt.</td></tr><tr><td>S16</td><td>8 szt.</td><td>9 szt.</td></tr><tr><td>S18</td><td>2 szt.</td><td>3 szt.</td></tr><tr><td>S27</td><td>1 szt.</td><td>2 szt.</td></tr></table> Prosimy o potwierdzenie tych rozbieżności i wprowadzenie zmienionych ilości do w/w tabeli i przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego.	Symbo I	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	S08	1 szt.	3 szt.	S16	8 szt.	9 szt.	S18	2 szt.	3 szt.	S27	1 szt.	2 szt.						
Symbo I	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta																						
S08	1 szt.	3 szt.																						
S16	8 szt.	9 szt.																						
S18	2 szt.	3 szt.																						
S27	1 szt.	2 szt.																						

			Odpowiedź: <i>Ilości wyposażenia S08, S16, S18, S27 zostały poprawione. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211 v17.</i>																					
1328	214	Tabela „4 wyposażenia łazienek CBO rewizja”, rysunek wyposażenia budynku CBO - II.3.	Po analizie rysunków z zeszytu nr 214 (wyposażenie budynku CBO) i podliczeniu ilości poszczególnych elementów wyposażenia stwierdziliśmy niżej wymienione rozbieżności ilościowe w odniesieniu do ilości z tabeli „4 wyposażenia łazienek CBO rewizja”: <table><tr><th>Symbo l</th><th>Ilość Zamawiającego</th><th>Ilość Oferenta</th></tr><tr><td>S15</td><td>1 szt.</td><td>2 szt.</td></tr><tr><td>S17</td><td>3 szt.</td><td>4 szt.</td></tr><tr><td>S19</td><td>1 szt.</td><td>2 szt.</td></tr><tr><td>S29</td><td>0 szt.</td><td>1 szt.</td></tr></table> Prosimy o potwierdzenie tych rozbieżności i wprowadzenie zmienionych ilości do w/w tabeli i przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego. Odpowiedź: <i>Ilości wyposażenia S15, S17, S19, S29 zostały poprawione. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211 v17.</i>	Symbo l	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	S15	1 szt.	2 szt.	S17	3 szt.	4 szt.	S19	1 szt.	2 szt.	S29	0 szt.	1 szt.						
Symbo l	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta																						
S15	1 szt.	2 szt.																						
S17	3 szt.	4 szt.																						
S19	1 szt.	2 szt.																						
S29	0 szt.	1 szt.																						
1429	214	Tabela „4 wyposażenia łazienek CBO rewizja”, rysunek wyposażenia budynku CBO - II.5.	Po analizie rysunków z zeszytu nr 214 (wyposażenie budynku CBO) i podliczeniu ilości poszczególnych elementów wyposażenia stwierdziliśmy niżej wymienione rozbieżności ilościowe w odniesieniu do ilości z tabeli „4 wyposażenia łazienek CBO rewizja”: <table><tr><th>Symbo l</th><th>Ilość Zamawiającego</th><th>Ilość Oferenta</th></tr><tr><td>S13</td><td>16 szt.</td><td>17 szt.</td></tr><tr><td>S15</td><td>7 szt.</td><td>9 szt.</td></tr><tr><td>S16</td><td>7 szt.</td><td>10 szt.</td></tr><tr><td>S17</td><td>7 szt.</td><td>8 szt.</td></tr><tr><td>S27</td><td>11 szt.</td><td>12 szt.</td></tr><tr><td>S28</td><td>0 szt.</td><td>1 szt.</td></tr></table> Prosimy o potwierdzenie tych rozbieżności i wprowadzenie zmienionych ilości do w/w tabeli i przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego. Odpowiedź: <i>Ilości wyposażenia S13, S15, S16, S17, S27, S28 zostały poprawione. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211 v17.</i>	Symbo l	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	S13	16 szt.	17 szt.	S15	7 szt.	9 szt.	S16	7 szt.	10 szt.	S17	7 szt.	8 szt.	S27	11 szt.	12 szt.	S28	0 szt.	1 szt.
Symbo l	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta																						
S13	16 szt.	17 szt.																						
S15	7 szt.	9 szt.																						
S16	7 szt.	10 szt.																						
S17	7 szt.	8 szt.																						
S27	11 szt.	12 szt.																						
S28	0 szt.	1 szt.																						
1430	214	Tabela „4 wyposażenia łazienek CBO rewizja”.	Po analizie rysunków z zeszytu nr 214 (wyposażenie budynku CBO) i podliczeniu ilości poszczególnych elementów wyposażenia stwierdziliśmy niżej wymienione rozbieżności ilościowe w odniesieniu do ilości z tabeli „4																					


		rysunek wyposażenia budynku CBO - II.6.	wyposażenia łazienek CBO rewizja”: <table border="1"> <tr> <th>Symbo l</th><th>Ilość Zamawiającego</th><th>Ilość Oferenta</th><th>Uwagi</th></tr> <tr> <td>S13</td><td>1 szt.</td><td>3 szt.</td><td>2 szt. w pom. N5-</td></tr> <tr> <td>S27</td><td>0 szt.</td><td>1 szt.</td><td></td></tr> </table> Prosimy o potwierdzenie tych rozbieżności i wprowadzenie zmienionych ilości do w/w tabeli i przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego. Odpowiedź: Ilości wyposażenia S13, S27 zostały poprawione. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211 v17.	Symbo l	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	Uwagi	S13	1 szt.	3 szt.	2 szt. w pom. N5-	S27	0 szt.	1 szt.	
Symbo l	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	Uwagi												
S13	1 szt.	3 szt.	2 szt. w pom. N5-												
S27	0 szt.	1 szt.													
1431	214	Tabela „3 zestawienia ciągu kuchenne i inne zabudowy CBO rewizja”, rysunek wyposażenia budynku CBO - II.5.	Po analizie rysunków z zeszytu nr 214 (wyposażenie budynku CBO) i podliczeniu ilości poszczególnych elementów wyposażenia stwierdziliśmy niżej wymienione rozbieżności ilościowe w odniesieniu do ilości z tabeli „3 zestawienia ciągu kuchenne i inne zabudowy CBO rewizja”: <table border="1"> <tr> <th>Symbol</th><th>Ilość Zamawiającego</th><th>Ilość Oferenta</th><th>Uwagi</th></tr> <tr> <td>L39</td><td>2 szt.</td><td>3 szt.</td><td>pom. nr N4-19</td></tr> <tr> <td>L46+K1 6</td><td>0 szt.</td><td>1 szt.</td><td>pom. nr N4-24</td></tr> </table> Prosimy o potwierdzenie tych rozbieżności i wprowadzenie zmienionych ilości do w/w tabeli i przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego. Odpowiedź: Ilości wyposażenia L39, L46 zostały poprawione. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211 v17.	Symbol	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	Uwagi	L39	2 szt.	3 szt.	pom. nr N4-19	L46+K1 6	0 szt.	1 szt.	pom. nr N4-24
Symbol	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	Uwagi												
L39	2 szt.	3 szt.	pom. nr N4-19												
L46+K1 6	0 szt.	1 szt.	pom. nr N4-24												
1432	214	Tabela „3 zestawienia ciągu kuchenne i inne zabudowy CBO rewizja”, rysunki wyposażenia budynku CBO - II.5 i II.21.	Prosimy o potwierdzenie, czy w pom. nr N4-36 ma być w ciągu zabudowy kuchennej zamontowana zmywarka (zgodnie z rys. nr II.21), czy nie ma zmywarki (zgodnie z rys. nr II.5 - rewizja). Odpowiedź: Proszę przyjąć zabudowę zgodną z rysunkiem II.5 rewizja. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211 v17.												
1432 a	214	Tabela „3 zestawienia ciągu kuchenne i inne zabudowy CBO rewizja”,	Prosimy o wskazanie, gdzie w tabeli „3 zestawienia ciągu kuchenne i inne zabudowy CBO rewizja” należy ująć wykonanie zabudowy ciągu kuchennego zlokalizowanego w pom. nr N4-07? Odpowiedź: Zeszyt 214 został skorygowany, zabudowa z												

		rysunki wyposażenia budynku CBO - II.5.	<i>pomieszczenia N4-07 została ujęta w tabeli „3.1.zestawienia ciągi kuchenne i inne zabudowy”. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211 v17.</i>
1433	214	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr II.6	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć wykonanie ściennego wieszaka na ubrania o symbolu B25, zlokalizowanego w pomieszczeniu N5-04? Odpowiedź: <i>Wyposażenie B25 występuje w przedmiarze nr 211 v17 jako pozycja 329. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v17.</i>
1434	214	Przedmiary inwestorskie, rysunek wyposażenia budynku CBO - II.6.	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć wykonanie lady recepcji sekretariatu o symbolu Z23, zlokalizowanej w pomieszczeniu N5-03? Odpowiedź: <i>Wyposażenie Z23 występuje w przedmiarze nr 211 v17 jako pozycja 354. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v17.</i>
1435	214	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr II.2	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć dostawę wyposażenia o symbolu C16 (regał lub szafa?), zlokalizowanego w pomieszczeniach N1-03 i N1-05? Odpowiedź: <i>Wyposażenie C16 występuje w przedmiarze nr 211 v17 jako pozycja 333. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v17.</i>
1436	214	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr II.5	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć dostawę wyposażenia o symbolu L02 (chłodziarka?), zlokalizowanego w pomieszczeniu N4-03? Odpowiedź: <i>Wyposażenie L02 nie jest objęte zamówieniem. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211 v17.</i>
1437	214	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr II.5	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć dostawę wyposażenia o symbolu L54 (pojemnik na rękawiczki), zlokalizowanego w pomieszczeniach aptecznych 4 piętra? Odpowiedź: <i>Wyposażenie L54 występuje w przedmiarze nr 211 v17 jako pozycja 384. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v17.</i>
1438	214	Przedmiary	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu

		inwestorskie, rysunek nr II.15	inwestorskiego należy ująć wykonanie zabudowy meblowej o symbolu B26 (wg rys. II.15), zlokalizowanej w pomieszczeniu N5-03? Odpowiedź: <i>Wyposażenie B26 występuje w przedmiarze nr 211 v17 jako pozycja 330. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v17.</i>
1439	214	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr II.5	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć dostawę wyposażenia o symbolu L05 (chłodziarka?), zlokalizowanego w pomieszczeniach nr N4-21 i N4-24? Odpowiedź: <i>Wyposażenie L05 występuje w przedmiarze nr 211 v17 jako pozycja 366. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v17.</i>
1440	214	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr II.16, II.17, II.18, II.20	W przedmiarze/kosztorysie inwestorskim dla budynku CBO (zeszyt 211 – roboty budowlane) w poz. 396 ujęto wykonanie szafki podblatowej z szufladami do apteki 60x60cm (L38). Po analizie rysunków szczegółowych zabudów meblowych (nr II.16 – II.18 i II.20) zauważyliśmy, że szafka ta występuje tam w trzech wariantach: a) Szafka z półkami (L38) – 1 szt. b) Szafka z wysuwanymi koszami (L38k) – 5 szt. c) Szafka z szufladami (L38s) – 13 szt. Mając na uwadze, że koszt wykonania każdego w tych 3 wariantów szafki jest różny, nie powinny być one traktowane, jako jedna pozycja kosztowa, tylko trzy odrębne. Wnioskujemy o korektę przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego w zakresie wyceny trzech różnych typów szafki L38. Odpowiedź: <i>Przedmiar nie zostanie zmieniony w tym zakresie.</i>
1441	214	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr II.5	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć wykonanie wyposażenia o symbolu L46 (szafka podblatowa na wymiar), zlokalizowanego w pomieszczeniach nr N4-24 i N4-25? Odpowiedź: <i>Wyposażenie L46 występuje w przedmiarze nr 211 v17 jako pozycje 377 i 378. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v17.</i>
1442	214	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr II.19	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć wykonanie wyposażenia o symbolu L69 (szafka wisząca do apteki), zlokalizowanego w pomieszczeniu nr N4-21? Odpowiedź: <i>Wyposażenie L69 występuje w przedmiarze nr 211 v17</i>

			<i>jako pozycja 381. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v17.</i>
1443	214	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr II.17	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć wykonanie wyposażenia o symbolu L72 (szafka stojąca pod zlewozmywak do apteki), zlokalizowanego w pomieszczeniu nr N4-18? Odpowiedź: <i>Wyposażenie L72 występuje w przedmiarze nr 211 v17 jako pozycja 383. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v17.</i>
1444	214	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr II.17	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć dostawę i montaż zmywarki, szer. 60 cm, zlokalizowanej w pomieszczeniu nr N4-18? Odpowiedź: <i>Zmywarka L15 występuje w przedmiarze nr 211 v17 jako pozycja 367. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v17.</i>
1445	214 314	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr II.7, III.8	W przedmiarze/kosztorysie inwestorskim dla budynku CBO (zeszyt 211 – roboty budowlane) w poz. 376 ujęto wykonanie szafki stojącej 40x60x80cm (K01). Po analizie rysunku szczegółowego szafek meblowych (nr II.7 i III.8) zauważyliśmy, że szafka ta występuje tam w czterech wariantach: a) Szafka stojąca z półkami (K01), b) Szafka stojąca pod zlewozmywak (K01*), c) Szafka stojąca z wysuwanymi koszami (K01k), d) Szafka stojąca z szufladami (K01s). Mając na uwadze, że koszt wykonania każdego w tych 4 wariantów szafki jest różny, nie powinny być one traktowane, jako jedna pozycja kosztowa, tylko cztery odrębne. Wnioskujemy o korektę przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego w zakresie wyceny czterech różnych typów szafki K01. Powyższy wniosek dotyczy, również kosztorysu inwestorskiego dla budynku BA (zeszyt 311 – roboty budowlane), poz. 671; 692 i 713. Odpowiedź: <i>Przedmiar nie zostanie zmieniony w tym zakresie.</i>
1446	214 314	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr II.8, III.9	W przedmiarze/kosztorysie inwestorskim dla budynku CBO (zeszyt 211 – roboty budowlane) w poz. 377 ujęto wykonanie szafki stojącej 60x60x80cm (K02). Po analizie rysunku szczegółowego szafek meblowych (nr II.8 i III.9) zauważyliśmy, że szafka ta występuje tam w czterech wariantach: a) Szafka stojąca z półkami (K02), b) Szafka stojąca pod zlewozmywak (K02*), c) Szafka stojąca z wysuwanymi koszami (K02k), d) Szafka stojąca z szufladami (K02s). Mając na uwadze, że koszt wykonania każdego w tych 4

			wariantów szafki jest różny, nie powinny być one traktowane, jako jedna pozycja kosztowa, tylko cztery odrębne. Wnioskujemy o korektę przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego w zakresie wyceny czterech różnych typów szafki K02. Powyższy wniosek dotyczy, również kosztorysu inwestorskiego dla budynku BA (zeszyt 311 – roboty budowlane), poz. 672; 693 i 714. Odpowiedź: <i>Przedmiar nie zostanie zmieniony w tym zakresie.</i>						
1447	214 314	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr II.9, III.10.	W przedmiarze/kosztorysie inwestorskim dla budynku CBO (zeszyt 211 – roboty budowlane) w poz. 374 ujęto wykonanie szafki stojącej 80x60x80cm (K03). Po analizie rysunku szczegółowego szafek meblowych (nr II.9 i III.10) zauważyliśmy, że szafka ta występuje tam w trzech wariantach: a) Szafka stojąca z półkami (K03), b) Szafka stojąca pod zlewozmywak (K03*), c) Szafka stojąca z wysuwanymi koszami (K03k), Mając na uwadze, że koszt wykonania każdego w tych 3 wariantów szafki jest różny, nie powinny być one traktowane, jako jedna pozycja kosztowa, tylko cztery odrębne. Wnioskujemy o korektę przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego w zakresie wyceny czterech różnych typów szafki K03. Powyższy wniosek dotyczy, również kosztorysu inwestorskiego dla budynku BA (zeszyt 311 – roboty budowlane), poz. 673; 694 i 715. Odpowiedź: <i>Przedmiar nie zostanie zmieniony w tym zakresie.</i>						
1448	314	Tabela „2 zestawienia WYPOSAŻENIA BA rewizja”, rysunek wyposażenia budynku BA – III.1.	Po analizie rysunków z zeszytu nr 314 (wyposażenie budynku BA) i podliczeniu ilości poszczególnych elementów wyposażenia budynku BA stwierdziliśmy niżej wymienione rozbieżności ilościowe w odniesieniu do ilości z tabeli „2 zestawienia WYPOSAŻENIA BA rewizja”: <table><tr><th>Symbo I</th><th>Ilość Zamawiającego</th><th>Ilość Oferenta</th></tr><tr><td>B23</td><td>3 szt.</td><td>5 szt.</td></tr></table> Prosimy o potwierdzenie tych rozbieżności i wprowadzenie zmienionych ilości do w/w tabeli i przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego. Odpowiedź: <i>Ilość wyposażenia B23 została poprawiona. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>	Symbo I	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	B23	3 szt.	5 szt.
Symbo I	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta							
B23	3 szt.	5 szt.							
1449	314	Przedmiary inwestorskie, rysunek	Prosimy o wskazanie, w której pozycji kosztorysu (przedmiaru) inwestorskiego należy ująć wykonanie: a) Błatu/biurka w pom. nr 0508.						

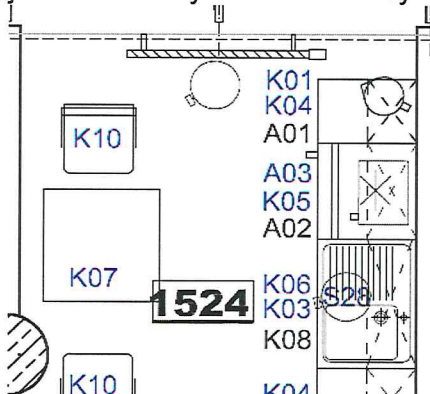		wyposażenia budynku BA – III.2.	b) Blatu/biurka (R04?) w pom. 0510? Prosimy o przekazanie wytycznych standardu wykonania i wymiary w/w blatów. Odpowiedź: Blat biurka R35 w pom. nr 0508 występuje w przedmiarze nr 311 v18 jako pozycja 710. Blat biurka R04 w pom. nr 0510 występuje w przedmiarze nr 311 v18 jako pozycja 706. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v18.									
1450	314	Tabela „2 zestawienia WYPOSAŻENIA BA rewizja”, rysunek wyposażenia budynku BA – III.3.	Po analizie rysunków z zeszytu nr 314 (wyposażenie budynku BA) i podliczeniu ilości poszczególnych elementów wyposażenia budynku BA stwierdziliśmy niżej wymienione rozbieżności ilościowe w odniesieniu do ilości z tabeli „2 zestawienia WYPOSAŻENIA BA rewizja”: <table><tr><th>Symbo l</th><th>Ilość Zamawiającego</th><th>Ilość Oferenta</th></tr><tr><td>B03</td><td>0 szt.</td><td>1 szt.</td></tr><tr><td>M04</td><td>10 szt.</td><td>13 szt.</td></tr></table> Prosimy o potwierdzenie tych rozbieżności i wprowadzenie zmienionych ilości do w/w tabeli i przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego. Odpowiedź: Ilości wyposażenia B03, M04 zostały poprawione. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311 v18.	Symbo l	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	B03	0 szt.	1 szt.	M04	10 szt.	13 szt.
Symbo l	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta										
B03	0 szt.	1 szt.										
M04	10 szt.	13 szt.										
1451	314	rysunek wyposażenia budynku BA – III.3.	Na rysunku III.3 w pomieszczeniu nr 1524 przy grzejniku jest oznaczony śmietnik bez symbolu – patrz poniżej.  Prosimy o wyjaśnienie jaki to typ śmietnika: B11, S27, czy S28? Odpowiedź: Śmietnik bez symbolu został usunięty z rysunku.									
1452	314	Tabela „2 zestawienia WYPOSAŻENIA BA rewizja”, rysunek	Po analizie rysunków z zeszytu nr 314 (wyposażenie budynku BA) i podliczeniu ilości poszczególnych elementów wyposażenia budynku BA stwierdziliśmy niżej wymienione rozbieżności ilościowe w odniesieniu do ilości z tabeli „2 zestawienia WYPOSAŻENIA BA rewizja”:									

		wyposażenia budynku BA – III.4.	<table><tr><th>Symbo I</th><th>Ilość Zamawiającego</th><th>Ilość Oferenta</th></tr><tr><td>B11</td><td>18 szt.</td><td>20 szt.</td></tr></table> Prosimy o potwierdzenie tych rozbieżności i wprowadzenie zmienionych ilości do w/w tabeli i przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego. Odpowiedź: <i>Ilość wyposażenia B11 została poprawiona. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>	Symbo I	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	B11	18 szt.	20 szt.						
Symbo I	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta													
B11	18 szt.	20 szt.													
1453	314	Tabela „2 zestawienia WYPOSAŻENIA BA rewizja”, rysunek wyposażenia budynku BA – III.5.	Po analizie rysunków z zeszytu nr 314 (wyposażenie budynku BA) i podliczeniu ilości poszczególnych elementów wyposażenia budynku BA stwierdziliśmy niżej wymienione rozbieżności ilościowe w odniesieniu do ilości z tabeli „2 zestawienia WYPOSAŻENIA BA rewizja”: <table><tr><th>Symbo I</th><th>Ilość Zamawiającego</th><th>Ilość Oferenta</th></tr><tr><td>B11</td><td>29 szt.</td><td>30 szt.</td></tr><tr><td>M02</td><td>9 szt.</td><td>10 szt.</td></tr><tr><td>M04</td><td>22 szt.</td><td>25 szt.</td></tr></table> Prosimy o potwierdzenie tych rozbieżności i wprowadzenie zmienionych ilości do w/w tabeli i przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego. Odpowiedź: <i>Ilości wyposażenia B11, M02, M04 zostały poprawione. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>	Symbo I	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	B11	29 szt.	30 szt.	M02	9 szt.	10 szt.	M04	22 szt.	25 szt.
Symbo I	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta													
B11	29 szt.	30 szt.													
M02	9 szt.	10 szt.													
M04	22 szt.	25 szt.													
1454	314	Tabela „2 zestawienia WYPOSAŻENIA BA rewizja”, rysunek wyposażenia budynku BA – III.6.	Po analizie rysunków z zeszytu nr 314 (wyposażenie budynku BA) i podliczeniu ilości poszczególnych elementów wyposażenia budynku BA stwierdziliśmy niżej wymienione rozbieżności ilościowe w odniesieniu do ilości z tabeli „2 zestawienia WYPOSAŻENIA BA rewizja”: <table><tr><th>Symbo I</th><th>Ilość Zamawiającego</th><th>Ilość Oferenta</th></tr><tr><td>B11</td><td>26 szt.</td><td>31 szt.</td></tr><tr><td>M02</td><td>3 szt.</td><td>6 szt.</td></tr><tr><td>L32</td><td>1 szt.</td><td>2 szt.</td></tr></table> Prosimy o potwierdzenie tych rozbieżności i wprowadzenie zmienionych ilości do w/w tabeli i przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego. Odpowiedź: <i>Ilości wyposażenia B11, M02, L32 zostały poprawione. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>	Symbo I	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	B11	26 szt.	31 szt.	M02	3 szt.	6 szt.	L32	1 szt.	2 szt.
Symbo I	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta													
B11	26 szt.	31 szt.													
M02	3 szt.	6 szt.													
L32	1 szt.	2 szt.													

1455	314	Tabela „2 zestawienia WYPOSAŻENIA BA rewizja”, rysunek wyposażenia budynku BA – III.6.	Prosimy o wskazanie, w której pozycji kosztorysu (przedmiaru) inwestorskiego (tabeli 2) należy ująć dostawę lodówki L07 zlokalizowanej w pom. nr 4502? Prosimy o przekazanie wytycznych standardu wykonania i wymiary w/w lodówki. Odpowiedź: <i>Wyposażenie L07 nie jest objęte zamówieniem. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>									
1456	314	Tabela „2 zestawienia WYPOSAŻENIA BA rewizja”, rysunek wyposażenia budynku BA – III.7.	Po analizie rysunków z zeszytu nr 314 (wyposażenie budynku BA) i podliczeniu ilości poszczególnych elementów wyposażenia budynku BA stwierdziliśmy niżej wymienione rozbieżności ilościowe w odniesieniu do ilości z tabeli „2 zestawienia WYPOSAŻENIA BA rewizja”: <table><tr><th>Symbo l</th><th>Ilość Zamawiającego</th><th>Ilość Oferenta</th></tr><tr><td>B05</td><td>4 szt.</td><td>5 szt.</td></tr><tr><td>B11</td><td>7 szt.</td><td>10 szt.</td></tr></table> Prosimy o potwierdzenie tych rozbieżności i wprowadzenie zmienionych ilości do w/w tabeli i przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego. Odpowiedź: <i>Ilości wyposażenia B05, B11 zostały poprawione. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>	Symbo l	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	B05	4 szt.	5 szt.	B11	7 szt.	10 szt.
Symbo l	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta										
B05	4 szt.	5 szt.										
B11	7 szt.	10 szt.										
1457	314	Tabela „4 wyposażenia łazienek BA rewizja”, rysunek wyposażenia budynku BA – III.1.	Po analizie rysunków z zeszytu nr 314 (wyposażenie budynku BA) i podliczeniu ilości poszczególnych elementów wyposażenia stwierdziliśmy niżej wymienione rozbieżności ilościowe w odniesieniu do ilości z tabeli „4 wyposażenia łazienek BA rewizja”: <table><tr><th>Symbo l</th><th>Ilość Zamawiającego</th><th>Ilość Oferenta</th></tr><tr><td>S18</td><td>2 szt.</td><td>3 szt.</td></tr></table> Prosimy o potwierdzenie tych rozbieżności i wprowadzenie zmienionych ilości do w/w tabeli i przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego. Odpowiedź: <i>Ilość wyposażenia S18 została poprawiona. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>	Symbo l	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	S18	2 szt.	3 szt.			
Symbo l	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta										
S18	2 szt.	3 szt.										
1458	314	Tabela „4 wyposażenia łazienek BA rewizja”, rysunek	Prosimy o potwierdzenie, czy taboret prysznicowy o symbolu M05 pokazany na rysunku jest równoważny taborem S33 wykazany w tabeli „4 wyposażenia łazienek BA rewizja” i jest objęty zakresem wyceny?									

		wyposażenia budynku BA – III.1.	Odpowiedź: <i>Taboret S33 został usunięty z zestawienia. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>																		
1459	314	Tabela „4 wyposażenia łazienek BA rewizja”, rysunek wyposażenia budynku BA – III.3.	Po analizie rysunków z zeszytu nr 314 (wyposażenie budynku BA) i podliczeniu ilości poszczególnych elementów wyposażenia stwierdziliśmy niżej wymienione rozbieżności ilościowe w odniesieniu do ilości z tabeli „4 wyposażenia łazienek BA rewizja”: <table><tr><th>Symbo I</th><th>Ilość Zamawiającego</th><th>Ilość Oferenta</th></tr><tr><td>S15</td><td>17 szt.</td><td>19 szt.</td></tr><tr><td>S16</td><td>17 szt.</td><td>19 szt.</td></tr><tr><td>S17</td><td>18 szt.</td><td>20 szt.</td></tr><tr><td>S28</td><td>8 szt.</td><td>11 szt.</td></tr><tr><td>S29</td><td>2 szt.</td><td>3 szt.</td></tr></table> Prosimy o potwierdzenie tych rozbieżności i wprowadzenie zmienionych ilości do w/w tabeli i przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego. Odpowiedź: <i>Ilości wyposażenia S15, S16, S17, S28, S29 zostały poprawione. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>	Symbo I	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	S15	17 szt.	19 szt.	S16	17 szt.	19 szt.	S17	18 szt.	20 szt.	S28	8 szt.	11 szt.	S29	2 szt.	3 szt.
Symbo I	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta																			
S15	17 szt.	19 szt.																			
S16	17 szt.	19 szt.																			
S17	18 szt.	20 szt.																			
S28	8 szt.	11 szt.																			
S29	2 szt.	3 szt.																			
1460	314	Tabela „4 wyposażenia łazienek BA rewizja”, rysunek wyposażenia budynku BA – III.4.	Po analizie rysunków z zeszytu nr 314 (wyposażenie budynku BA) i podliczeniu ilości poszczególnych elementów wyposażenia stwierdziliśmy niżej wymienione rozbieżności ilościowe w odniesieniu do ilości z tabeli „4 wyposażenia łazienek BA rewizja”: <table><tr><th>Symbo I</th><th>Ilość Zamawiającego</th><th>Ilość Oferenta</th></tr><tr><td>S15</td><td>16 szt.</td><td>17 szt.</td></tr><tr><td>S16</td><td>16 szt.</td><td>17 szt.</td></tr><tr><td>S19</td><td>13 szt.</td><td>14 szt.</td></tr></table> Prosimy o potwierdzenie tych rozbieżności i wprowadzenie zmienionych ilości do w/w tabeli i przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego. Odpowiedź: <i>Ilości wyposażenia S15, S16, S19 zostały poprawione. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311 v18</i>	Symbo I	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	S15	16 szt.	17 szt.	S16	16 szt.	17 szt.	S19	13 szt.	14 szt.						
Symbo I	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta																			
S15	16 szt.	17 szt.																			
S16	16 szt.	17 szt.																			
S19	13 szt.	14 szt.																			
1461	314	Tabela „4 wyposażenia łazienek BA rewizja”, rysunek	Prosimy o potwierdzenie, czy regał z półkami (na kaczki i baseny) ze stali kwasoodpornej X01 jest w zakresie wyceny zgodnie z tabelą 4 (bo na rys. III.4 jest opisany czarną czcionką, a nie niebieską)?																		

		wyposażenia budynku BA – III.4.	Odpowiedź: <i>Wyposażenie X01 nie jest objęte zamówieniem. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>																								
1462	314	Tabela „4 wyposażenia łazienek BA rewizja”, rysunek wyposażenia budynku BA – III.5.	Po analizie rysunków z zeszytu nr 314 (wyposażenie budynku BA) i podliczeniu ilości poszczególnych elementów wyposażenia stwierdziliśmy niżej wymienione rozbieżności ilościowe w odniesieniu do ilości z tabeli „4 wyposażenia łazienek BA rewizja”: <table><tr><th>Symbo l</th><th>Ilość Zamawiającego</th><th>Ilość Oferenta</th></tr><tr><td>S15</td><td>26 szt.</td><td>28 szt.</td></tr><tr><td>S16</td><td>26 szt.</td><td>28 szt.</td></tr><tr><td>S17</td><td>26 szt.</td><td>31 szt.</td></tr><tr><td>S19</td><td>10 szt.</td><td>12 szt.</td></tr><tr><td>S29</td><td>3 szt.</td><td>4 szt.</td></tr></table> Prosimy o potwierdzenie tych rozbieżności i wprowadzenie zmienionych ilości do w/w tabeli i przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego. Odpowiedź: <i>Ilości wyposażenia S15, S16, S17, S19, S29 zostały poprawione. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>	Symbo l	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	S15	26 szt.	28 szt.	S16	26 szt.	28 szt.	S17	26 szt.	31 szt.	S19	10 szt.	12 szt.	S29	3 szt.	4 szt.						
Symbo l	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta																									
S15	26 szt.	28 szt.																									
S16	26 szt.	28 szt.																									
S17	26 szt.	31 szt.																									
S19	10 szt.	12 szt.																									
S29	3 szt.	4 szt.																									
1463	314	Tabela „4 wyposażenia łazienek BA rewizja”, rysunek wyposażenia budynku BA – III.6.	Po analizie rysunków z zeszytu nr 314 (wyposażenie budynku BA) i podliczeniu ilości poszczególnych elementów wyposażenia stwierdziliśmy niżej wymienione rozbieżności ilościowe w odniesieniu do ilości z tabeli „4 wyposażenia łazienek BA rewizja”: <table><tr><th>Symbol</th><th>Ilość Zamawiającego</th><th>Ilość Oferenta</th></tr><tr><td>S10</td><td>4 szt.</td><td>5 szt.</td></tr><tr><td>S13 (l=75cm)</td><td>9 szt.</td><td>11 szt.</td></tr><tr><td>S15</td><td>18 szt.</td><td>23 szt.</td></tr><tr><td>S16</td><td>19 szt.</td><td>25 szt.</td></tr><tr><td>S17</td><td>18 szt.</td><td>24 szt.</td></tr><tr><td>S27</td><td>2 szt.</td><td>3 szt.</td></tr><tr><td>S29</td><td>8 szt.</td><td>9 szt.</td></tr></table> Prosimy o potwierdzenie tych rozbieżności i wprowadzenie zmienionych ilości do w/w tabeli i przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego. Odpowiedź: <i>Ilości wyposażenia S10, S13, S15, S16, S17, S27, S29 zostały poprawione. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>	Symbol	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	S10	4 szt.	5 szt.	S13 (l=75cm)	9 szt.	11 szt.	S15	18 szt.	23 szt.	S16	19 szt.	25 szt.	S17	18 szt.	24 szt.	S27	2 szt.	3 szt.	S29	8 szt.	9 szt.
Symbol	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta																									
S10	4 szt.	5 szt.																									
S13 (l=75cm)	9 szt.	11 szt.																									
S15	18 szt.	23 szt.																									
S16	19 szt.	25 szt.																									
S17	18 szt.	24 szt.																									
S27	2 szt.	3 szt.																									
S29	8 szt.	9 szt.																									

1464	314	Tabela „4 wyposażenia łazienek BA rewizja”, rysunek wyposażenia budynku BA – III.7.	Po analizie rysunków z zeszytu nr 314 (wyposażenie budynku BA) i podliczeniu ilości poszczególnych elementów wyposażenia stwierdziliśmy niżej wymienione rozbieżności ilościowe w odniesieniu do ilości z tabeli „4 wyposażenia łazienek BA rewizja”: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Symbol</th><th>Ilość Zamawiającego</th><th>Ilość Oferenta</th><th>Uwagi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S13 (l=140cm)</td><td>0 szt.</td><td>1 szt.</td><td>pom. nr 5522</td></tr> <tr> <td>S16</td><td>5 szt.</td><td>6 szt.</td><td></td></tr> <tr> <td>S30 (l=140cm)</td><td>0 szt.</td><td>1 szt.</td><td>pom. nr 5522</td></tr> </tbody> </table> Prosimy o potwierdzenie tych rozbieżności i wprowadzenie zmienionych ilości do w/w tabeli i przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego. Odpowiedź: <i>Ilości wyposażenia S13, S16, S30 zostały poprawione. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>	Symbol	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	Uwagi	S13 (l=140cm)	0 szt.	1 szt.	pom. nr 5522	S16	5 szt.	6 szt.		S30 (l=140cm)	0 szt.	1 szt.	pom. nr 5522
Symbol	Ilość Zamawiającego	Ilość Oferenta	Uwagi																
S13 (l=140cm)	0 szt.	1 szt.	pom. nr 5522																
S16	5 szt.	6 szt.																	
S30 (l=140cm)	0 szt.	1 szt.	pom. nr 5522																
1465	314	Tabela „3 zestawienia ciągi kuchenne i inne zabudowy BA rewizja”, rysunki wyposażenia budynku BA – III.4. i III.22.	W trakcie analizy rysunków: rzut III.4 (rewizja) i kładu zabudowy meblowej III.22 stwierdzono niżej wymienione rozbieżności: a) Wg rys. III.4 jest w tej zabudowie 2 szt. szafki K05 i 2 szt. szafki K06, b) Wg rys. III.22 jest 2 szt. szafki K04, 2 szt. szafki K05 i 1 szt. szafki K06. Tabela „3. zestawienia ciągi kuchenne i inne zabudowy BA rewizja” pokazuje ilości wymienione w ppkt. b). Prosimy o wskazanie, który rysunek jest prawidłowy? Odpowiedź: <i>Proszę przyjąć ilości wg rys.III.4. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>																
1466	314	Tabela „3 zestawienia ciągi kuchenne i inne zabudowy BA rewizja”, rysunki wyposażenia budynku BA – III.5. i III.35.	W pomieszczeniu nr 3524 występują dwa ciągi kuchenne. Na rysunku nr III.35 pokazano tylko ciąg z umywalka i zlewozmywakiem. Prosimy o uzupełnienie w/w rysunku o kład (widok) drugiego ciągu kuchennego w tym pomieszczeniu. Odpowiedź: <i>W załączeniu uzupełniający rysunek III.35a.</i>																
1467	314	Rysunki nr III.5, III.25 i III.27	Na rysunku rzut III.5 (rewizja) w ciągach zabudów kuchennych w pomieszczeniach nr 3503 i 3505 pokazano szafkę stojącą K11. Nie widać tej szafki na rysunkach nr III.25 i III.27. Pokazano jedynie półkę stojącą na wymiar i blendę maskującą między szafkami. Prosimy o wskazanie,																

			według których rysunków należy dokonać wyceny? Odpowiedź: Na rysunku III.5 były wprowadzane zmiany, w pomieszczeniach III.25 i III.27 nie występuje szafka K11. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311 v18.																								
1468	314	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr III.25 i III.27	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć wykonanie półki stojącej na wymiar i blendy maskującej między szafkami w zabudowie rozrysowanej na rysunku nr III.25 i III.27 zlokalizowanej odpowiednio w pomieszczeniach nr 3503 i 3505 budynku BA? Odpowiedź: Półka K12 występuje w przedmiarze nr 311 v18 jako pozycja 740. Blenda maskująca występuje w przedmiarze nr 311 v18 jako pozycja 719. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v18.																								
1469	314	Tabela „3 zestawienia ciągu kuchenne i inne zabudowy BA rewizja”, rysunki wyposażenia budynku BA – III.6. i III.47.	Prosimy potwierdzić, czy pokazana w ciągu kuchennym w pom. nr 4534 lodówka (A03?) jest objęta zakresem wyceny. Lodówka ta nie została wymieniona w tabeli „3 zestawienia ciągu kuchenne i inne zabudowy BA rewizja”. Odpowiedź: Lodówka A03 z pomieszczenia nr 4534 jest objęta wyceną. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311 v18.																								
1470	314	Przedmiary inwestorskie, tabela „5 wyposażenie sal operacyjnych”	Po analizie tabeli „5 wyposażenie sal operacyjnych” stwierdziliśmy niżej wymienione rozbieżności ilościowe w odniesieniu do przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego: <table><tr><th>Nr</th><th>Opis</th><th>Jm</th><th>Ilość z przedmiaru Inwestora</th><th>Ilość wg Tabeli 5</th><th>Uwagi</th></tr><tr><td></td><td>1.17.7. Wyposażenie sal operacyjnych wraz z ze śluzami pacjenta i śluzami dla lekarzy</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>722</td><td>Panele ściennie wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo kolorami z palety Ral.</td><td>m2</td><td>430,3</td><td>358,70</td><td></td></tr><tr><td>723</td><td>Panele ściennie wykonane ze stali</td><td>m2</td><td>20,8</td><td>92,25</td><td></td></tr></table>	Nr	Opis	Jm	Ilość z przedmiaru Inwestora	Ilość wg Tabeli 5	Uwagi		1.17.7. Wyposażenie sal operacyjnych wraz z ze śluzami pacjenta i śluzami dla lekarzy					722	Panele ściennie wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo kolorami z palety Ral.	m2	430,3	358,70		723	Panele ściennie wykonane ze stali	m2	20,8	92,25	
Nr	Opis	Jm	Ilość z przedmiaru Inwestora	Ilość wg Tabeli 5	Uwagi																						
	1.17.7. Wyposażenie sal operacyjnych wraz z ze śluzami pacjenta i śluzami dla lekarzy																										
722	Panele ściennie wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo kolorami z palety Ral.	m2	430,3	358,70																							
723	Panele ściennie wykonane ze stali	m2	20,8	92,25																							

				ocynkowanej licowanej szkłem hartowanym (z motywem graficznym)				
			72 9	Okno stałe zlicowane z dwóch stron z powierzchnią ściany. Okno w ramie ze stali nierdzewnej, szklone szkłem bezpiecznym 2x szyba 8,4 mm. Okno wyposażone w żaluzję sterowaną elektrycznie.	szt	1	2	Są dwa okna 190x225 i 120x225 cm.
			73 1	X30, Szafa medyczna do zabudowy. Szafa dwuskrzydłowa, front przeszklony. Wykonana ze stali kwasoodpornej, na wymiar	szt	4	5	
			75 0	Lampa operacyjna dwuczaszowa na zawiesiu sufitowym potrójnym	szt	3	3	Która lampa jest lampą X12 podaną w tabeli 5?
			75 3	Lampa zabiegowa na zawiesiu sufitowym	szt	3	3	Która lampa jest lampą X12 podaną w tabeli 5?
			Prosimy o potwierdzenie tych rozbieżności i wprowadzenie zmienionych ilości do przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego. W przypadku poz. 750 i 753 powyższej tabeli prosimy o wskazanie, która pozycja dotyczy lampy o symbolu X12, która jest jedyną lampą wymienioną w tabeli 5? Czy na salach operacyjnych mają być zamontowane dwa typy lamp? Odpowiedz : Poprawiono ilości w tabeli wyposażenia zgodnie z uzupełnionym przedmiarem. W załączeniu rewizja zeszytu 314 z skorygowanym wykazem „5 wyposażenie sal operacyjnych”. W każdej sali operacyjnej ma być zamontowana jedna lampa operacyjna wyposażona w dwie oprawy.					
1471	314	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr III.4	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć dostawę łukowej dostawki do biurka B13, zlokalizowanego w pomieszczeniu 2512? Odpowiedź: <i>Wyposażenie B13 występuje w przedmiarze nr 311 v18</i>					


			<i>jako pozycja 676. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>
1472	314	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr III.7	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć wykonanie ściennego wieszaka na ubrania o symbolu B25, zlokalizowanego w pomieszczeniu 5512? Odpowiedź: <i>Wyposażenie B25 występuje w przedmiarze nr 311 v18 jako pozycja 686. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>
1473	314	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr III.1	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć dostawę wyposażenia o symbolu C18 (kosz na śmieci?), zlokalizowanego w pomieszczeniach S512 i S513? Odpowiedź: <i>Wyposażenie C18 występuje w przedmiarze nr 311 v18 jako pozycja 689. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>
1474	314	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr III.6	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć dostawę wyposażenia o symbolu: a) L01, b) L02, c) L05 (chłodziarka?), d) L07 (szafa chłodnicza?), zlokalizowanego w pomieszczeniach aptecznych na 4 piętrze budynku BA? Odpowiedź: <i>Wyposażenie L01, L02, L07 i L05 w BA nie jest objęte zamówieniem. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>
1475	314	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr III.6	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć dostawę wyposażenia o symbolu: a) L31 (szafa na materiały do magazynu substratów), b) L32 (szafa na odzież jałową), c) L33 (szafka na buty), d) L40 (ławeczka do śluzy). zlokalizowanego w pomieszczeniach aptecznych na 4 piętrze budynku BA? Odpowiedź: <i>Wyposażenie L31, L32, L33, L40 występują w przedmiarze nr 311 v18 jako pozycje 636-641, 653 i 654 . W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>
1476	314	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć dostawę wyposażenia o symbolu W11 , zlokalizowanego w pomieszczeniach piwnicy

		III.1	budynku BA? Odpowiedź: <i>Wyposażenie W11 nie występuje w pomieszczeniach piwnicy budynku BA.</i>
1477	314	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr III.1	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć dostawę wyposażenia o symbolu: a) Z01 (szafka szatniowa), b) Z02 (ławka przyszafkowa, na 2 szafki), c) Z03 (ławka przyszafkowa, na 3 szafki),, zlokalizowanego w pomieszczeniach piwnicy budynku BA? Odpowiedź: <i>Wyposażenie Z01, Z02 i Z03 występują w przedmiarze nr 311 v18 jako pozycje 716, 717 i 718. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>
1478	314	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr III.16	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć wykonanie półki stojącej na wymiar i blendy maskującej między szafkami w zabudowie rozrysowanej na rysunku nr III.16 zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 1505c budynku BA? Odpowiedź: <i>Blenda maskująca występuje w przedmiarze nr 311 v18 jako pozycje 719. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>
1479	314	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr III.47 i III.49	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć wykonanie półki stojącej na wymiar w zabudowie rozrysowanej na rysunku nr III.47 i III.49, zlokalizowanej w pomieszczeniach nr 4534 i 4538 budynku BA? Odpowiedź: <i>Półka K12 zlokalizowana w pomieszczeniach 4534 i 4538 występuje w przedmiarze nr 311 v18 jako pozycja 753. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>
1480	314	Przedmiary inwestorskie, rysunek nr III.15 - III.17, III.25, III.28, III.29, III.35.	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć wykonanie wyposażenia o symbolu: a) K19k (szafka stojąca z wysuwanymi koszami, 30x60x80cm), b) K20 (szafka wisząca, 30x30x60cm), zlokalizowanego w pomieszczeniach parteru, 1 piętra i 3 piętra budynku BA? Odpowiedź: <i>Wyposażenie K19 i K20 występują w przedmiarze nr 311 v18 jako pozycje 727, 728, 756 i 757. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>
1481	314	Przedmiary	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu


		inwestorskie, rysunek nr III.6, III.50 – III.54.	inwestorskiego należy ująć koszt wykonania zabudów meblowych w pomieszczeniach aptecznych 4 piętra budynku BA (rysunki nr III.50 – III.54)? Zabudowy te nie zostały też ujęte w tabeli „3 zestawienia ciągły kuchenne i inne zabudowy BA rewizja” Odpowiedź: <i>Meble z pomieszczeń aptecznych BA zostały ujęte w tabeli „2.2 Wyposażenie Apteki BA”, zostały również ujęte w przedmiarze nr 311 v18 jako pozycje 636 - 664. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311 v18.</i>																																										
1482	114	Opis techniczny projektu zieleni.	Prosimy wskazać, w której pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy ująć koszt wykonania zagospodarowania terenów zielonych, w tym nasadzeń, wymienionych poniżej: <table><tr><td>KRZEWY</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K1 - Euonymus fortunei ‘Coloratus’, wys. 20-30, pojemnik C2</td><td>szt</td><td>290</td></tr><tr><td>K1 - Euonymus fortunei ‘Coloratus’ (nasadzenia w donicach), wys. 20-30, pojemnik C3</td><td>szt</td><td>10</td></tr><tr><td>K2 - Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’, wys. 20-30, pojemnik C3</td><td>szt</td><td>150</td></tr><tr><td>K3 - Hydrangea paniculata ‘Phantom’, wys. min. 60-80, pojemnik C5</td><td>szt</td><td>10</td></tr><tr><td>K4 - Symphoricarpos x chenaultii ‘Hancock’, wys. 30-40, pojemnik C3</td><td>szt</td><td>80</td></tr><tr><td>K5 - Viburnum farreri ‘Nanum’, wys. 60-80, pojemnik C7,5</td><td>szt</td><td>5</td></tr><tr><td>BYLINY</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B1 - Lamium maculatum ‘White Nancy’, pojemnik P11</td><td>szt</td><td>70</td></tr><tr><td>B2 - Viola odorata, pojemnik P11</td><td>szt</td><td>40</td></tr><tr><td>PNĄCZA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P1 - Parthenocissus quinquefolia var. murorum, wys. 60-80, pojemnik C2</td><td>szt</td><td>20</td></tr><tr><td>ŚCIÓŁKOWANIE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>kora mielona warstwa 5 cm pod krzewami, pnączami i bylinami</td><td>m²</td><td>130,00</td></tr></table> Odpowiedz: W/w elementy uwzględniono w dziale 1.9. Nasadzenia zastępcze wraz z przebudową nawierzchni i skarpy. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 111 v5.	KRZEWY			K1 - Euonymus fortunei ‘Coloratus’, wys. 20-30, pojemnik C2	szt	290	K1 - Euonymus fortunei ‘Coloratus’ (nasadzenia w donicach), wys. 20-30, pojemnik C3	szt	10	K2 - Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’, wys. 20-30, pojemnik C3	szt	150	K3 - Hydrangea paniculata ‘Phantom’, wys. min. 60-80, pojemnik C5	szt	10	K4 - Symphoricarpos x chenaultii ‘Hancock’, wys. 30-40, pojemnik C3	szt	80	K5 - Viburnum farreri ‘Nanum’, wys. 60-80, pojemnik C7,5	szt	5	BYLINY			B1 - Lamium maculatum ‘White Nancy’, pojemnik P11	szt	70	B2 - Viola odorata, pojemnik P11	szt	40	PNĄCZA			P1 - Parthenocissus quinquefolia var. murorum, wys. 60-80, pojemnik C2	szt	20	ŚCIÓŁKOWANIE			kora mielona warstwa 5 cm pod krzewami, pnączami i bylinami	m ²	130,00
KRZEWY																																													
K1 - Euonymus fortunei ‘Coloratus’, wys. 20-30, pojemnik C2	szt	290																																											
K1 - Euonymus fortunei ‘Coloratus’ (nasadzenia w donicach), wys. 20-30, pojemnik C3	szt	10																																											
K2 - Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’, wys. 20-30, pojemnik C3	szt	150																																											
K3 - Hydrangea paniculata ‘Phantom’, wys. min. 60-80, pojemnik C5	szt	10																																											
K4 - Symphoricarpos x chenaultii ‘Hancock’, wys. 30-40, pojemnik C3	szt	80																																											
K5 - Viburnum farreri ‘Nanum’, wys. 60-80, pojemnik C7,5	szt	5																																											
BYLINY																																													
B1 - Lamium maculatum ‘White Nancy’, pojemnik P11	szt	70																																											
B2 - Viola odorata, pojemnik P11	szt	40																																											
PNĄCZA																																													
P1 - Parthenocissus quinquefolia var. murorum, wys. 60-80, pojemnik C2	szt	20																																											
ŚCIÓŁKOWANIE																																													
kora mielona warstwa 5 cm pod krzewami, pnączami i bylinami	m ²	130,00																																											
1483	311	Rys. 8 (dach)	Prosimy o wskazanie, z jakiego materiału i w jakich wymiarach należy wykonać obrzeże oddzielające warstwę dachu zielonego (symbol P6) od tarasu z deski kompozytowej (symbol P5)? W jakiej pozycji przedmiaru/kosztorysu inwestorskiego należy wycenić to obrzeże? Odpowiedz:																																										

			Obrzeże oddzielające warstwy dachu P6 i P5 wykonane z kątownika zespawanego z dwóch blach stalowych każda o grubości 8mm. Blacha wolno rdzewiejąca nadająca się do stałego pobytu w środowisku ziemi i wilgoci, podzielona na odcinki kilkumetrowej długości. Wymiary blachy: poziomy 20 cm, pionowy 15 cm. Blacha usytuowana na macie kubełkowej, pod warstwą substratu glebowego warstw P6. Do przedmiaru nr 311 dodano pozycję nr 221 obrzeża oddzielające warstwy dachu P6 i P5. W załączeniu skorygowany przedmiar 311v18.
1484	311	Rys. 12 (przekrój C-C)	Na przedmiotowym rysunku nie podano, z czego wykonana jest płyta zjazdowa do garażu podziemnego. Brakuje informacji o grubościach poszczególnych warstw, z jakich mają być materiałów i o jakich parametrach. Prosimy uzupełnić te dane. Odpowiedź: Płyta zjazdowa żelbetowa z betonu z wierzchu dodatkowo ryflowana C37/30 F100 W6. Odległość pomiędzy płytami stropową i rampy wynosi od 15 do 20 cm (jest zróżnicowana z uwagi na promień krzywizny płyty rampy) . Warstwy na stropie żelbetowym (pod płytą rampy) opisane począwszy od dołu: -papa paroizolacyjna, klasa E, wodoszczelna, przepuszczalność pary: $7,26 \cdot 10^{-13}$ kPa/24h: 0,4 cm - pianka poliuretanowa, odporność na ściskanie 250kPa, $\lambda_D = 0,038$ W/m·K, 12,0 cm -papa hydroizolacyjna podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 200g/m² laminująca piankę: 0,5 cm -papa wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min.250 g/m², przyczepność do podłoża min.0,5Mpa, obustronna powłoka z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS, strona wierzchnia pokryta posypką gruboziarnistą, posiadająca antykorzenne substancje, termozgrzewalna na zakład wywinięta na ściany,0,5 cm -mata kubełkowa bez otworów (nieprzepuszczalna dla wody) wytrzymałość na ściskanie min. 250 kN/m² pozwalająca na swobodny spływ wody po powierzchni papy, 1.5cm - pianka poliuretanowa, odporność na ściskanie 250kPa, $\lambda_D = 0,038$ W/m·K, 0 - 5cm jako wkładka dla ukształtowania krzywizny spadku
1485	311	Rys. 12 (przekrój C-C), kosztorys inwestorski 311	Prosimy o wskazanie, w której pozycji kosztorysowej należy wycenić warstwy izolacji przeciwwilgociowej i termicznej widoczne na przekroju C-C pod płytą jezdnią rampy garażowej? Odpowiedź: W/w elementy uwzględniono w dziale 1.4. Izolacje w przedmiarze nr 311v18. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v18.

1486	311	Rys. 01 (piwnica), Kosztorys inwestorski 311	Na rzucie piwnicy Budynku Ambulatoryjnego pokazano linie wydzielające poszczególne miejsca postojowe w hali garażowej, wraz z ich numeracją i oznaczeniem miejsca dla osób niepełnosprawnych. Prosimy o wskazanie, w której pozycji kosztorysowej należy wycenić wykonanie tych linii i oznaczeń? Odpowiedź: W/w elementy ujęto w poz. 299 przedmiaru 311 v18. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v18.																																																																																
1487		Konstrukcja BA	Proszę o wyjaśnienie różnic pomiędzy rysunkami konstrukcji K-630, a K-780. Zgodnie ze spisem rysunków z dnia 07.05.2020 rysunek K-630 ma nazwę: <table><tr><th colspan="2">TOM 3, CZĘŚĆ 2, ZESZYT 324</th></tr><tr><td></td><td>POZIOM +4</td></tr><tr><td>K-500</td><td>STROP PS-4.1. ZBROJENIE DOLNE</td></tr><tr><td>K-501</td><td>STROP PS-4.1. ZBROJENIE GÓRNE</td></tr><tr><td>K-510</td><td>BELKA BS-4.1. ZBROJENIE</td></tr><tr><td>K-511</td><td>BELKA BS-4.2. ZBROJENIE</td></tr><tr><td>K-520</td><td>SŁUPY S-4 (IV PIĘTRO)</td></tr><tr><td></td><td>POZIOM +5</td></tr><tr><td>K-600</td><td>STROP PS-5.1. ZBROJENIE DOLNE</td></tr><tr><td>K-601</td><td>STROP PS-5.1. ZBROJENIE GÓRNE</td></tr><tr><td>K-610</td><td>BELKA BS-5.1. ZBROJENIE</td></tr><tr><td>K-611</td><td>BELKA BS-5.2. ZBROJENIE</td></tr><tr><td>K-620</td><td>SŁUPY S-5 (V PIĘTRO)</td></tr><tr><td>K-630</td><td>PŁYTY BIEGOWE PB-2.1, PB-2.2</td></tr><tr><td>K-650</td><td>RAMA STALOWA OBUDOWY CENTRALI WENTYLACYJNYCH NA DACHU. SCHEMAT KONSTRUKCJI</td></tr><tr><td>K-651</td><td>RAMA STALOWA CENTRALI WENT. NA DACHU. ELEMENTY KONSTRUKCJI: RS-1 (RS-1A)</td></tr><tr><td>K-652</td><td>RAMA STALOWA CENTRALI WENT. NA DACHU. ELEMENTY KONSTRUKCJI: PS-1, PS-2, PS-3,I</td></tr><tr><td>K-653</td><td>RAMA STALOWA CENTRALI WENT. NA DACHU. EL. KONSTR.: ST-1, ST-2, LST1, TP-1, TP-2, TP-3</td></tr><tr><td>K-654</td><td>RAMA STALOWA CENTRALI WENT. NA DACHU. DETALE MONTAŻOWE</td></tr></table> a rysunek K-780 <table><tr><th colspan="2">TOM 3, CZĘŚĆ 2, ZESZYT 325 - cz. 2</th></tr><tr><td>K-780</td><td>PŁYTY BIEGOWE PB1.1-PB1.6</td></tr><tr><td>K-781</td><td>PŁYTY BIEGOWE PB1.7-PB1.12</td></tr><tr><td>K-781</td><td>PŁYTY BIEGOWE PB1.13-PB1.18</td></tr><tr><td>K-800</td><td>ŚCIANA SC-X1</td></tr><tr><td>K-801</td><td>ŚCIANA SC-Y1</td></tr><tr><td>K-802</td><td>ŚCIANA SC-Y2</td></tr><tr><td>K-803</td><td>ŚCIANA SC-Y3</td></tr><tr><td>K-804</td><td>ŚCIANA SC-Y4</td></tr><tr><td>K-806</td><td>ŚCIANA SC-Y6</td></tr><tr><td>K-808</td><td>ŚCIANA SC-X3</td></tr><tr><td>K-810</td><td>ŚCIANA SC-J/S-9</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> Natomiast w obu tabelkach rysunkowych mamy taką samą nazw. Proszę o wyjaśnienie czy na rysunku K-630 nie powinno być innych schodów niż na rysunku K-780, gdyż ma to wpływ na ilości czyli na cena. Odpowiedź: <i>Prosimy o zapoznanie się z wcześniej udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 20. Do odpowiedzi dołączono wówczas rysunki K-630, K-780, K-781, K-782.</i>	TOM 3, CZĘŚĆ 2, ZESZYT 324			POZIOM +4	K-500	STROP PS-4.1. ZBROJENIE DOLNE	K-501	STROP PS-4.1. ZBROJENIE GÓRNE	K-510	BELKA BS-4.1. ZBROJENIE	K-511	BELKA BS-4.2. ZBROJENIE	K-520	SŁUPY S-4 (IV PIĘTRO)		POZIOM +5	K-600	STROP PS-5.1. ZBROJENIE DOLNE	K-601	STROP PS-5.1. ZBROJENIE GÓRNE	K-610	BELKA BS-5.1. ZBROJENIE	K-611	BELKA BS-5.2. ZBROJENIE	K-620	SŁUPY S-5 (V PIĘTRO)	K-630	PŁYTY BIEGOWE PB-2.1, PB-2.2	K-650	RAMA STALOWA OBUDOWY CENTRALI WENTYLACYJNYCH NA DACHU. SCHEMAT KONSTRUKCJI	K-651	RAMA STALOWA CENTRALI WENT. NA DACHU. ELEMENTY KONSTRUKCJI: RS-1 (RS-1A)	K-652	RAMA STALOWA CENTRALI WENT. NA DACHU. ELEMENTY KONSTRUKCJI: PS-1, PS-2, PS-3,I	K-653	RAMA STALOWA CENTRALI WENT. NA DACHU. EL. KONSTR.: ST-1, ST-2, LST1, TP-1, TP-2, TP-3	K-654	RAMA STALOWA CENTRALI WENT. NA DACHU. DETALE MONTAŻOWE	TOM 3, CZĘŚĆ 2, ZESZYT 325 - cz. 2		K-780	PŁYTY BIEGOWE PB1.1-PB1.6	K-781	PŁYTY BIEGOWE PB1.7-PB1.12	K-781	PŁYTY BIEGOWE PB1.13-PB1.18	K-800	ŚCIANA SC-X1	K-801	ŚCIANA SC-Y1	K-802	ŚCIANA SC-Y2	K-803	ŚCIANA SC-Y3	K-804	ŚCIANA SC-Y4	K-806	ŚCIANA SC-Y6	K-808	ŚCIANA SC-X3	K-810	ŚCIANA SC-J/S-9																		
TOM 3, CZĘŚĆ 2, ZESZYT 324																																																																																			
	POZIOM +4																																																																																		
K-500	STROP PS-4.1. ZBROJENIE DOLNE																																																																																		
K-501	STROP PS-4.1. ZBROJENIE GÓRNE																																																																																		
K-510	BELKA BS-4.1. ZBROJENIE																																																																																		
K-511	BELKA BS-4.2. ZBROJENIE																																																																																		
K-520	SŁUPY S-4 (IV PIĘTRO)																																																																																		
	POZIOM +5																																																																																		
K-600	STROP PS-5.1. ZBROJENIE DOLNE																																																																																		
K-601	STROP PS-5.1. ZBROJENIE GÓRNE																																																																																		
K-610	BELKA BS-5.1. ZBROJENIE																																																																																		
K-611	BELKA BS-5.2. ZBROJENIE																																																																																		
K-620	SŁUPY S-5 (V PIĘTRO)																																																																																		
K-630	PŁYTY BIEGOWE PB-2.1, PB-2.2																																																																																		
K-650	RAMA STALOWA OBUDOWY CENTRALI WENTYLACYJNYCH NA DACHU. SCHEMAT KONSTRUKCJI																																																																																		
K-651	RAMA STALOWA CENTRALI WENT. NA DACHU. ELEMENTY KONSTRUKCJI: RS-1 (RS-1A)																																																																																		
K-652	RAMA STALOWA CENTRALI WENT. NA DACHU. ELEMENTY KONSTRUKCJI: PS-1, PS-2, PS-3,I																																																																																		
K-653	RAMA STALOWA CENTRALI WENT. NA DACHU. EL. KONSTR.: ST-1, ST-2, LST1, TP-1, TP-2, TP-3																																																																																		
K-654	RAMA STALOWA CENTRALI WENT. NA DACHU. DETALE MONTAŻOWE																																																																																		
TOM 3, CZĘŚĆ 2, ZESZYT 325 - cz. 2																																																																																			
K-780	PŁYTY BIEGOWE PB1.1-PB1.6																																																																																		
K-781	PŁYTY BIEGOWE PB1.7-PB1.12																																																																																		
K-781	PŁYTY BIEGOWE PB1.13-PB1.18																																																																																		
K-800	ŚCIANA SC-X1																																																																																		
K-801	ŚCIANA SC-Y1																																																																																		
K-802	ŚCIANA SC-Y2																																																																																		
K-803	ŚCIANA SC-Y3																																																																																		
K-804	ŚCIANA SC-Y4																																																																																		
K-806	ŚCIANA SC-Y6																																																																																		
K-808	ŚCIANA SC-X3																																																																																		
K-810	ŚCIANA SC-J/S-9																																																																																		
1488		Konstrukcja BA Proszę o sprecyzowanie informacji zawartych w dokumentacji wykonawczej.	<table><tr><td>Rys. nr K-07 Tom III - Budynek BA</td><td>Rys. nr 07 Tom III – budynek BA</td></tr></table>	Rys. nr K-07 Tom III - Budynek BA	Rys. nr 07 Tom III – budynek BA																																																																														
Rys. nr K-07 Tom III - Budynek BA	Rys. nr 07 Tom III – budynek BA																																																																																		

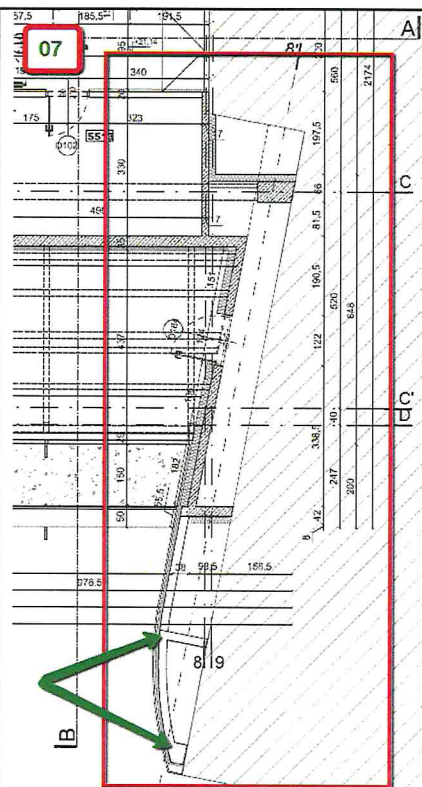


BUDYNEK
CENTRALNEGO BLOKU

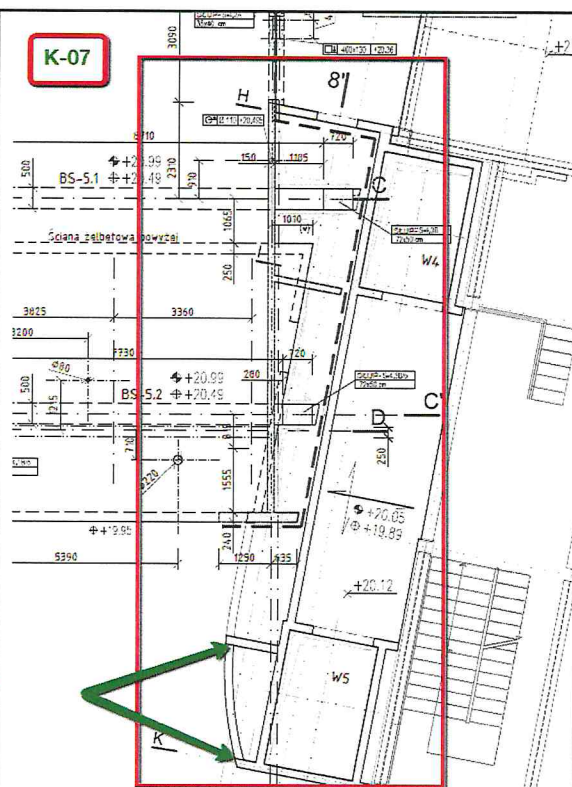


Proszę o wprowadzenie prawidłowych oznaczeń ścian na rysunkach, gdyż ich brak wprowadza niejasność w odczytywaniu dokumentacji i klasyfikacji ilości do odpowiednie pozycji z kosztorysu.

Rys. nr K-08 Tom III -
Budynek BA

Rys. nr 08 Tom III – budynek BA

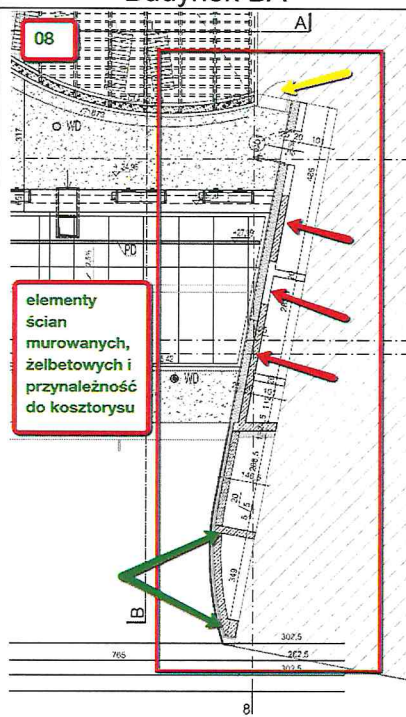

elementy
ścian
muruwanych,
żelbetowych i
przynależność
do kosztorysu

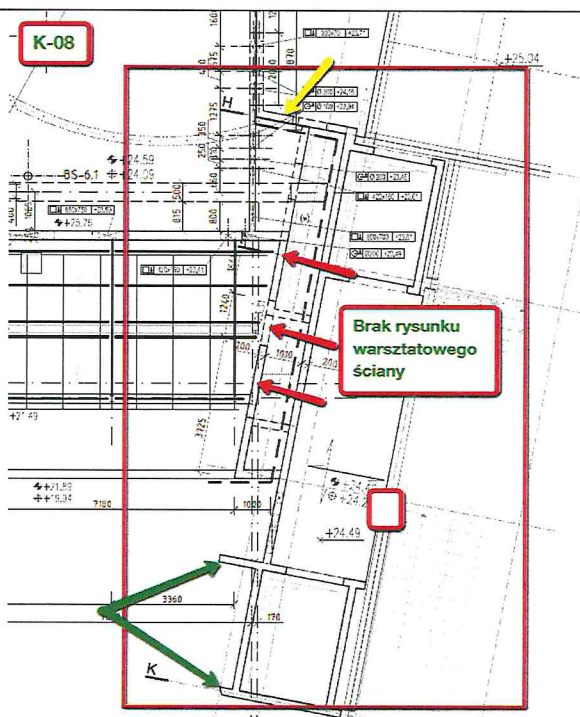

Brak rysunku
warsztatowego
ściany

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o brakujący rysunek warsztaowy zanzaczonej powyżej ściany(czerwona strzałka), Z dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego nie wynika gdzie ściana się kończy, a ma to wpływ na ilości i cenę.

Co się dzieje z drzwiami (żółta strzałka)na rysunku architektury je mamy a na rysunku konstrukcji jest brak jakiegololwiek ich oznaczenia (otworu w ścianie)?

	Odpowiedź: Prosimy o zapoznanie się z wcześniej udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 188. Do odpowiedzi dołączono rewizję rzutu 5 piętra oraz rzutu dachu z skorygowanymi oznaczeniami ścian w postaci wypełnień. Wskazane żółtą strzałką drzwi na rysunku 08 to drzwi zewnętrzne „DD3” do strefy technicznej. Drzwi zgodnie z rysunkiem 08 zlokalizowane są pomiędzy ścianą zewnętrzną przestrzeni instalacyjnej oraz ścianą łukową na dachu. W załączeniu Zeszyt 313 – Drzwi – rewizja 3.
--	---

PYTANIE nr 1489:

Czy jest możliwość przesunięcia terminu zadawania pytań do zamawiającego w sprawie przetargu z terminu 30.06.2020 na bardziej odległy ?

ODPOWIEDŹ:

Okres zadawania pytań był dwukrotnie przedłużany i trwał od 06.03.2020r. do 30.06.2020r., a więc bez mała cztery miesiące. Zamawiający nie przewiduje kolejnego wydłużania tego okresu.

PYTANIE nr 1490:

Instalacje sanitarne – Serwerownia. Projekt przedstawia system szaf serwerowych szczelnych z zamkniętą pętlą chłodzenia typu tzw. Coolloop. Czy Zamawiający zgadza się na zastosowanie tzw. „Zimnej zabudowy”?

Uzasadnienie:

Z uwagi na rozmieszczenie rzędów szaf serwerowych, które stoją w dwóch równoległych rzędach, biorąc pod uwagę, że szafy są od siebie oddalone o 1200 mm wydaje się być oczywistym zastosowanie bezpieczniejszego, wygodniejszego i tańszego w dostawie instalacji i użytkowaniu rozwiązania polegającego na zastosowaniu „zimnej zabudowy”.

Rozwiązanie zimnych korytarzy jest standardem w zastosowaniach serwerowych o wysokiej wydajności a samo pomieszczenie projektowanej serwerowni doskonale odpowiada wymaganiom zabudów typu „zimna zabudowa”.

Obecnie projektowany system chłodzenia serwerowni podzielony jest na 4 sekcje. Każda sekcja składa się z min. 2 szaf rack. Aby zapewnić w takim układzie redundancję na poziomie N+1, wymagane jest zastosowanie 2 szaf klimatyzacji precyzyjnej na każdą sekcję, każda o mocy 20kW. Łącznie daje to 8 szaf klimatyzacji precyzyjnej po 20 kW. Czyli moc chłodnicza zainstalowana to 160KW, przy potrzebach IT 80kW.

W przypadku zimnych korytarzy do osiągnięcia redundancji N+1 wystarczy zainstalowanie 5 szaf klimatyzacji precyzyjnej a przy zainstalowaniu 8 szaf klimatyzacji precyzyjnej rzędowej osiągamy redundancję na poziomie 2N.

Architektura zimnego korytarza pozwala na stworzenie zamkniętej strefy chłodzenia obejmującej 10 szaf IT w serwerowni.

Dodatkowo większa kubatura pozwala na zachowanie bufora chłodu w zabudowie, co ułatwi przełączenie szaf na jednostki redundantne.

Wskazujemy również, że szafy IT zawierają nawilzacze a żadne dodatkowe nawilzacze i dodatkowe zabezpieczanie środowiska w pomieszczeniu nie będzie potrzebne a w projekcie nie oznaczono, że parametry środowiska dla poszczególnych sekcji są różne.

Biorąc pod uwagę powyższe:

Prosimy Zamawiającego o rozważenie i dopuszczenie rozwiązania opartego na architekturze zimnej zabudowy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zastosowania układu szczelnego – jak w projekcie, ze względu na specyficzne uwarunkowanie infrastruktury IT.

PYTANIE nr 1491:

Instalacje sanitarne – Serwerownia. Analogicznie do powyższego punktu, prosimy o rozważenie i dopuszczenie zastosowania zimnej zabudowy dla pomieszczenia z szafami UPS i bateryjnymi.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga jednolitego systemu – zgodnie z pkt. 1490.

PYTANIE nr 1492:

Instalacje sanitarne – Serwerownia. W związku z pyt.1490 oraz pyt. 1491 prosimy o dopuszczenie zastosowania centralnego systemu gaszenia gazem tj. dla pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia UPS oddzielnie. Takie rozwiązanie ma przewagę nad systemami umieszczonymi w panelach 1U z uwagi na objęcie procesem gaszenia całego pomieszczenia, zatem system zadziała również w przypadku pożaru, który nastąpi poza szafami IT.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z pkt. 1490 i 1491.

PYTANIE nr 1493:

Instalacje sanitarne – Serwerownia.

Prosimy o dopuszczenie użycia gazów gaszeniowych obojętnych innych niż NOVEC.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie innego (nie gorszego pod względem parametrów technicznych) gazu, o ile zastosowane rozwiązanie będzie zgodne z SIWZ.

PYTANIE nr 1494:


Instalacje sanitarne – Serwerownia. Prosimy o dopuszczenie użycia centralnych (na pomieszczenie) systemów wczesnej detekcji lub uzasadnienie wyboru jednostek wewnątrz szafowych.

ODPOWIEDŹ:

Ze względu na zastosowanie szczelnego układu szaf i gaszenia wewnątrz szafowego, Zamawiający wymaga zastosowanie systemu wczesnej detekcji oddzielnego dla każdego zespołu szaf.

Pytanie 1495:

Dotyczy: Budynek Ambulatorium, Ścianki dociskowe. Ściany dociskowe (o rzędnych wskazanych na rysunku PW_T3_K_031_0; Zeszyt 321; T3) występują zgodnie z lokalizacją na rys. poniżej. Prosimy o uzupełnienie rysunków konstrukcyjnych oraz o aktualizację pozycji w kosztorysie ofertowym.

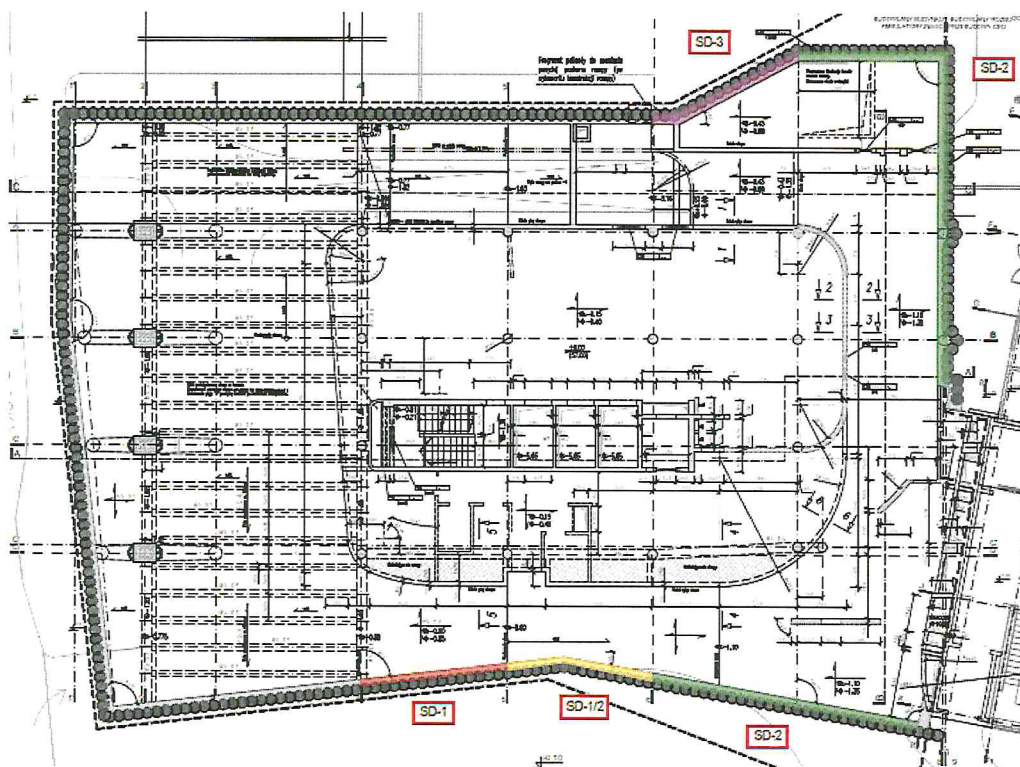

ODPOWIEDŹ:

Ścianka dociskowa ze zmienną wysokością to ścianka SD-1/2 wg rys K31.

Pytanie 1496:

Dotyczy Budynek Ambulatorium, Płyta żelbetowa: Prosimy o podanie przyjętej w projekcie szerokości rozwarcia rys dla płyty fundamentowej.

ODPOWIEDŹ:

Zbrojenie było sprawdzane dla rysy 0,2mm

Pytanie 1497:


Dotyczy Sieć ciepła: Prosimy o zweryfikowanie lokalizacji punktu wyjścia z odcinka podziemnego na naziemny sieci ciepłej. W naszym przekonaniu wykonanie wyjścia w tym miejscu zablokuje przejazd w kierunku ul. Garbary.

ODPOWIEDŹ:

Dokumentacja Projektowa nie zakłada zablokowania przejazdu od ul. Garbary przez tymczasową sieć ciepłą. Jeśli budzi w tym zakresie wątpliwości, projektant w ramach nadzoru autorskiego doprecyzuje lub skoryguje rozwiązania techniczne tak, by nie doszło do zablokowania przejazdu.

Pytanie 1498:

Dotyczy Budynek Wiaty; Przyłącze wody: Prosimy o podanie w jaki sposób Zamawiający zakłada zasilać budynek wiaty w wodę do odbioru przez Nadzór Budowlany. Zgodnie z dokumentacją przyłącze wody zaprojektowane jako wspólne z budynkiem Ambulatorium. (Dotyczy: Tom III, Część 4 Instalacje ciekłe, Zeszyt 343, Rysunek 02).

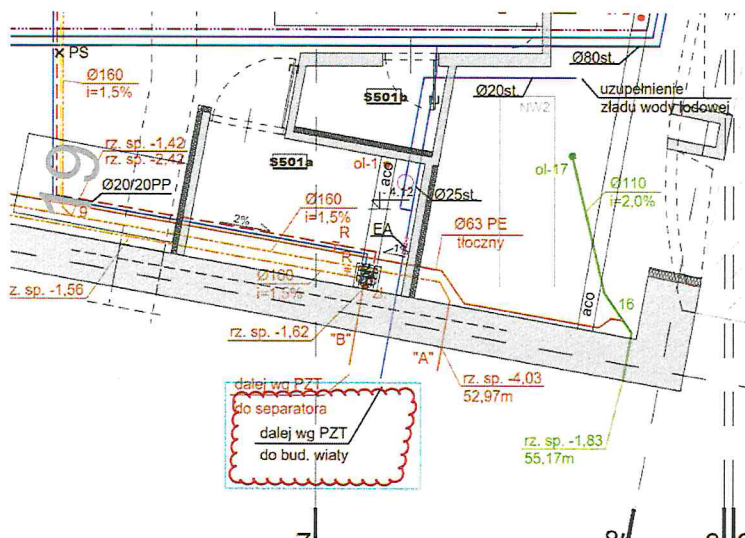

ODPOWIEDŹ:

W okresie przejściowym zasilenie w wodę z istniejącego obok budynku Radioterapii.

Pytanie 1499:


Dotyczy Budynek CBO, Rzędna posadowienia płyty fundamentowej: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności rzędnej posadowienia płyty fundamentowej pod windą W5 – na przekrojach na rysunku K_20 pojawiają się rzędne -3,20 oraz -3,00.

ODPOWIEDŹ:

Po weryfikacji rysunku nie stwierdzono rozbieżności. Na fragmencie rysunku K_20 opisanym jako 'Fundamenty CBO – szalunek' dla dźwigu W5 wskazana jest rzędna posadowienia - 3.00 oraz dla dźwigu W4 -3.20. Dla płyty fundamentowej dźwigu W5 na przekroju 3-3 oraz 4-4 wskazano rzędną posadowienia równą -3.00 oraz dla płyty fundamentowej dźwigu W4 na przekroju 1-1 oraz 4-4 wskazano rzędną posadowienia nowej płyty fundamentowej równą - 3.20. Płytę fundamentową należy wykonać zgodnie z rysunkiem.

Pytanie 1500:

Dotyczy Budynek AMBULATORIUM, Ściana żelbetowa (poziom +24,59): Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w lokalizacji ściany na dachu – oś (5)/(D-C). Wg konstrukcji (Tom III, Zeszyt 321, Rysunek K-08) jest to ściana prosta. Natomiast zgodnie z rysunkiem architektury - ściana załamana w dwóch miejscach.

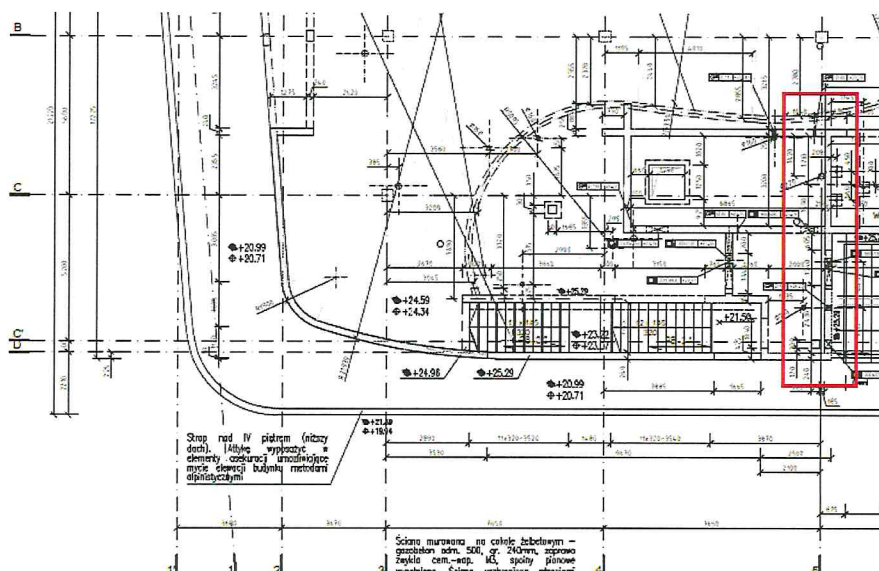

ODPOWIEDŹ:

Attyka na dachu celowo została przesunięta. Należy ją wykonać w lokalizacji zgodnie z rzutem dachu.

Pytanie 1501:

Dotyczy Budynek AMBULATORIUM, Belki obwodowe: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności na rysunkach konstrukcji w szerokości belek obwodowych. Rysunek schematyczny stropu 6.1 (Tom III, Zeszyt 321, Rysunek K-08) wskazuje 200mm, natomiast rysunek zbrojeniowy (K-700) 240mm.

ODPOWIEDŹ:

Właściwy wymiar jest na rysunku zbrojeniowym : 240mm.

Pytanie 1502:

Dotyczy Budynek AMBULATORIUM, Rzędna attyki: Prosimy o wyjaśnienie czy zgodnie z rysunkiem nr 08_rewizja01 - Rzut dachu (Tom III, Architektura, Zeszyt 311) ściana do rzędnej 25,42 (attyka) jest po obu stronach schodach biegnących na dach? Proszę o ewentualne uzupełnienie rysunków konstrukcyjnych.

ODPOWIEDŹ:

Attyka znajduje się po obu stronach schodów.

Pytanie 1503:

Dotyczy Budynek AMBULATORIUM, Kosztorys robót żelbetowych: Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o przedmiar belek obwodowych zgodnie z rysunkami K-200, K-500. Prosimy również o doprecyzowanie pozycji nr 35 Kosztorysu ofertowego (Zeszyt 311_KS_Roboty budowlane_v5). Aktualnie pozycja nr 35 uwzględniająca belki żelbetowe nazwana jest 'wieniec żelbetowy'.

ODPOWIEDŹ:

W/w elementy uwzględniono w dziale 1.2 i 1.4 przedmiaru nr 311 v17. W załączeniu skorygowany przedmiar 311v17.

Pytanie 1504:

Dotyczy Roboty drogowe, ul. Strzelecka: Prosimy o sprecyzowanie, w której pozycji kosztorysu ofertowego należy uwzględnić roboty rozbiórkowe, odtworzenie ul. Strzeleckiej, związanych z zajęciem pasa drogowego.

ODPOWIEDŹ:

Powyższe roboty należy uwzględnić w przedmiarze nr 111 v5 w dziale 1.2.Rozbiórki drogowe.

Pytanie 1505:


Dotyczy Budynek CBO, Roboty rozbiórkowe: Prosimy o potwierdzenie ze na etapie wznoszenia konstrukcji Budynku AMBULATORIUM, w budynku CBO wykonujemy przedścianki, następnie rozbieramy ściany zewnętrzne w obszarze styku i dołączamy się z konstrukcją stropu

ODPOWIEDŹ:

Sporządzając dokumentację projektowo kosztorysową przez lokalizację ścian tymczasowych wskazano, jak rozgraniczyć w budynku części przebudowywane od pozostających w użytkowaniu. Kolejność wykonywania poszczególnych czynności na budowie będzie przedmiotem kompetencji i umiejętności wykonawcy, udzielanie odpowiedzi na tak postawione pytanie stanowiłoby nadmierną ingerencję w tę sferę na obecnym etapie

Pytanie 1506:

Dotyczy Budynek Ambulatorium: Prosimy o uzupełnienie detalu D4 zgodnie z przekrojem B-B. (Architektura, Tom III, Zeszyt 311, Rysunek nr 11).

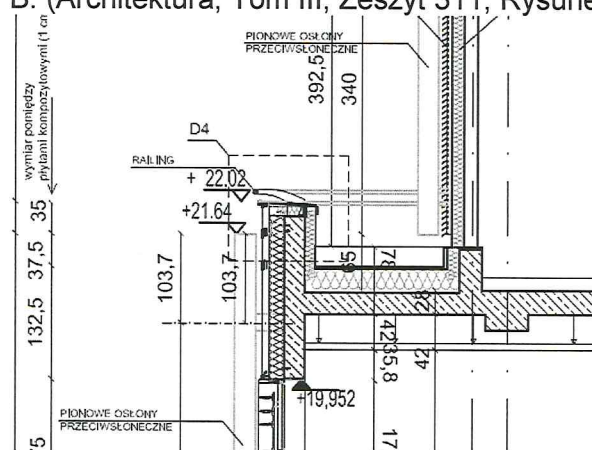


ODPOWIEDŹ:

Nie sporządzono dodatkowego detalu D4. Attykę należy wykończyć zgodnie z rysunkiem 49 Zeszytu 212 – rewizja 2 natomiast railing uwzględniono w Zeszycie 313 – Balustrady szklane i railingi.

Pytanie 1507:

Dotyczy Budynek Ambulatorium, Warstwy stropodachu P17: Prosimy o sprecyzowanie układu warstw stropodachu P17 (strop nad poziomem +4, oś (1'-2)/(A-D); (1'-8)/(D) oraz (1'-8)/(A). Dotyczy: Architektura, Tom III, Zeszyt 311, Rysunek nr 10 – Przekrój A-A.

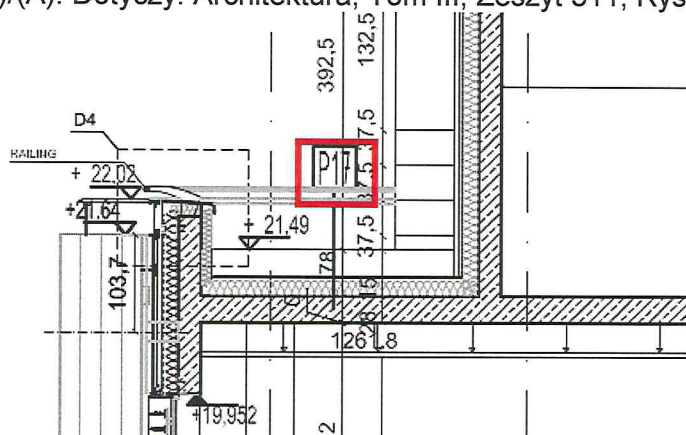

ODPOWIEDŹ:

Warstwy powyższego stropu należy przyjąć zgodnie z wymienionymi warstwami dla „Stropodach 3 (pod centrale wentylacyjne – P7)” w pkt.4. opisie technicznym zeszytu 311 .

Pytanie 1508:

Dotyczy Budynek Ambulatorium, Stolarka drzwiowa: W dokumentacji rysunkowej brak drzwi wewnętrznych szklanych D132, wymienionych w zestawieniu drzwi, w zeszycie 313. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ:

W pytaniu wystąpił prawdopodobnie błąd i mieli Państwo na myśli budynek CBO- Tom II- zeszyt 213, gdyż w budynku Ambulatoryjnym nie występują drzwi D132. Pytanie nr 1351 odpowiada na powyższe pytanie. D132 znajdują się w zeszycie 213 tom II, na rzucie piętra 4.

Pytanie 1509:

Dotyczy Budynek CBO, Stolarka drzwiowa: W zestawieniu ścianek aluminiowych brak dwóch ścianek A13 znajdujących się na rzucie piętra III (pomieszczenia nr 3530a/3529) oraz parteru (pomieszczenia nr 0512/0504). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ:

W pytaniu wystąpił prawdopodobnie błąd i mieli Państwo na myśli budynek Ambulatoryjny-Tom III.

Rozbieżności zostały wyjaśnione i poprawione w zestawieniu Ścianek Aluminiowych i na rzutach kondygnacji 0, 3, 4 w związku z odpowiedzią na pytanie 823. Ścianka A13 znajduje się na rzucie 3 i 4 piętra (w sumie 2 sztuki).

Pytanie 1510:

Dotyczy Budynek CBO, Stolarka drzwiowa: Proszę o wskazanie lokalizacji ścianki aluminiowej wewnętrznej A16d, zgodnie z zestawieniem stolarki. W dokumentacji rysunkowej brak ww. pozycji. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ:

W pytaniu wystąpił prawdopodobnie błąd i mieli Państwo na myśli budynek Ambulatoryjny-Tom III.

Rozbieżności zostały wyjaśnione i poprawione na rzucie kondygnacji 0 w związku z odpowiedzią na pytanie 824, 825. Ścianka A16d znajduje się na parterze.

Pytanie 1511:

Dotyczy Budynek CBO, Stolarka drzwiowa: W zestawieniu ścianek aluminiowych brak ścianki aluminiowej A6 znajdującej się na rzucie piętra II (pom. 2502). Proszę o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ:

W pytaniu wystąpił prawdopodobnie błąd i mieli Państwo na myśli budynek Ambulatoryjny-Tom III. Rozbieżności zostały wyjaśnione i poprawione na rzucie kondygnacji 2 w związku z odpowiedzią na pytanie 822. Symbol Ścianki A6 został usunięty z rzutu.

Pytanie 1512:

Dotyczy Budynek CBO, Stolarka drzwiowa: W zestawieniu drzwi (zeszyt 213) brak jednej pary drzwi D116 znajdującej się na rzucie piętra III (pomieszczenia nr 3526/3527). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ:

W pytaniu wystąpił prawdopodobnie błąd i mieli Państwo na myśli budynek Ambulatoryjny-Tom III i zeszyt 313. Rozbieżności zostały wyjaśnione i poprawione w związku z odpowiedzią na pytanie 854.

Pytanie 1513:

Dotyczy Budynek CBO, Stolarka drzwiowa: W zestawieniu drzwi w zeszycie 313 brak jednej pary drzwi D13a znajdującej się na rzucie piętra III (pomieszczenie nr 3530a/3530). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ:

W pytaniu wystąpił prawdopodobnie błąd i mieli Państwo na myśli budynek Ambulatoryjny-Tom III. Rozbieżności zostały wyjaśnione i poprawione w związku z odpowiedzią na pytanie 1354.

Pytanie 1514:

Dotyczy Budynek CBO, Stolarka drzwiowa: W dokumentacji rysunkowej brak drzwi D33 (1 szt., piętro II) oraz D34 (1 szt., piętro IV), znajdujących się w zestawieniu drzwi, w zeszycie 213. Proszę o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ:

W pytaniu wystąpił prawdopodobnie błąd i mieli Państwo na myśli budynek Ambulatoryjny-Tom III ZESZYT 313. Rozbieżności dot. D34 zostały wyjaśnione i poprawione w związku z odpowiedzią na pytanie 840, 841.

D33 natomiast znajdują się na piętrze 2 w ścianie aluminiowej A10.

Pytanie 1515:

Dotyczy Budynek CBO, Stolarka drzwiowa: W zestawieniu drzwi (zeszyt 213), brak jednej pary drzwi D39, znajdującej się na rzucie piętra IV (pomieszczenia 4546/4545 ; 4514/4545)

ODPOWIEDŹ:

W pytaniu wystąpił prawdopodobnie błąd i mieli Państwo na myśli budynek Ambulatoryjny-Tom III ZESZYT 313. Rozbieżności dot. D39 zostały wyjaśnione i poprawione w związku z odpowiedzią na pytanie 842.

Pytanie 1516:

Dotyczy Budynek CBO, Stolarka drzwiowa: W zestawieniu drzwi (zeszyt 213) brak jednej pary drzwi wewnętrznych szklanych D43 (zgodnie z dokumentacją rysunkową 3 sztuki drzwi zlokalizowanych na piętrze III – pomieszczenia nr 3508/3508a; 3408/3507; 3530/3529, według zestawienia - 2 pary drzwi). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ:

W pytaniu wystąpił prawdopodobnie błąd i mieli Państwo na myśli budynek Ambulatoryjny-Tom III ZESZYT 313. Rozbieżności dot. D43 zostały wyjaśnione i poprawione w związku z odpowiedzią na pytanie 844, 845.

Pytanie 1517:

Dotyczy Budynek CBO, Stolarka drzwiowa: Na rzucie III piętra brak jednej pary drzwi D45 ujętej w zestawieniu drzwi. (Według zestawienia – 3 sztuki, zgodnie z dokumentacją – 2 szt.). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ:

W pytaniu wystąpił prawdopodobnie błąd i mieli Państwo na myśli budynek Ambulatoryjny-Tom III ZESZYT 313. Rozbieżności dot. D45 zostały wyjaśnione i poprawione w związku z odpowiedzią na pytanie 844, 845.

Pytanie 1518:

Dotyczy Budynek CBO, Stolarka drzwiowa: W zestawieniu stolarki brak drzwi D5 znajdujących się na II piętrze (pomieszczenia 2513/2512 ; 2534 ; 2516/2515) oraz na III piętrze (pomieszczenia 3524/3525 ; 3534a/3534). W zestawieniu liczba drzwi D5 wynosi 12 sztuk, natomiast z rysunków odczytano 15 par drzwi. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ:

W pytaniu wystąpił prawdopodobnie błąd i mieli Państwo na myśli budynek Ambulatoryjny-Tom III ZESZYT 313. Rozbieżności dot. D5 zostały wyjaśnione i poprawione w związku z odpowiedzią na pytanie 793, 794.

Pytanie 1519:

Dotyczy Budynek CBO, Stolarka drzwiowa: Na rzucie II piętra zlokalizowano jedną parę drzwi D5a (pomieszczenie 2535). W zestawieniu stolarki podano 3 sztuki drzwi (II piętro). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ:

W pytaniu wystąpił prawdopodobnie błąd i mieli Państwo na myśli budynek Ambulatoryjny-Tom III ZESZYT 313. Rozbieżności dot. D5a zostały wyjaśnione i poprawione w związku z odpowiedzią na pytanie 793, 794.

Pytanie 1520:

Dotyczy Budynek CBO, Stolarka drzwiowa: W zestawieniu stolarki (zeszyt 213) brak drzwi DD1 znajdujących się na dachu. Proszę o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ:

W pytaniu wystąpił prawdopodobnie błąd i mieli Państwo na myśli budynek Ambulatoryjny- Tom III ZESZYT 313. Rozbieżności dot. DD1 zostały wyjaśnione i poprawione w związku z odpowiedzią na pytanie 720.

Pytanie 1521:

Dotyczy Budynek Ambulatorium, Parapety wewnętrzne: Prosimy o doprecyzowanie wykończenia parapetów wewnętrznych w budynku Ambulatorium.

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedz na powyższe pytanie udzielono wcześniej dla pytania nr 1112. Do odpowiedzi dołączono wówczas rewizje opisów technicznych 211 i 311 oraz skorygowane przedmiary nr 211 i 311.

Pytanie 1522:

Dotyczy Budynek Ambulatorium, Dach zielony: Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje system nawadniania zieleni na połaci dachu.

ODPOWIEDŹ:

Na rys. 16 zeszyt 343 zaznaczono skrzynkę z zaworem DN=20mm która będzie zasilala system podlewania dachu zielonego .

Pytanie 1523:

Dotyczy Wyposażenie: Prosimy o podanie materiału z jakiego mają być wykonane ramy w lustrach S13, S14, S22.

ODPOWIEDŹ:

S13 - Lustro srebrne, tylna powierzchnia zabezpieczona warstwą odporną na zarysowania i korozję klejone do ściany., krawędzie lustra szlifowane.;

S14- Lustro uchylne w ramie ze stali nierdzewnej satynowej, AISI304 , szkło laminowane,

S22- Lustro w cienkiej ramce metalowej, kolor srebrny

Pytanie 1524:

Dotyczy Wyposażenie: Prosimy o doprecyzowanie standardów wykonania uchwytów w lustrach ściennych, uchylnych, dla osób niepełnosprawnych. (lustro S14)

ODPOWIEDŹ:

Lustra uchylne w ramie ze stali nierdzewnej satynowej, AISI304 , szkło laminowane.

Pytanie 1525:


Dotyczy Wyposażenie: Prosimy o podanie parametrów wycieraczek CCP oraz PPP.

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu karty wykazów do zeszytów 213 i 313 z parametrami wycieraczek.

Pytanie 1526:

Dotyczy Budynek Ambulatorium: Prosimy o doszczegółowienie - podanie detali uszczelnienia, wykończenia, przekrycia oraz odwodnienia biegów schodowych (oś (3-5)/(C-D)) prowadzących z poziomu +5 na połąć dachu.

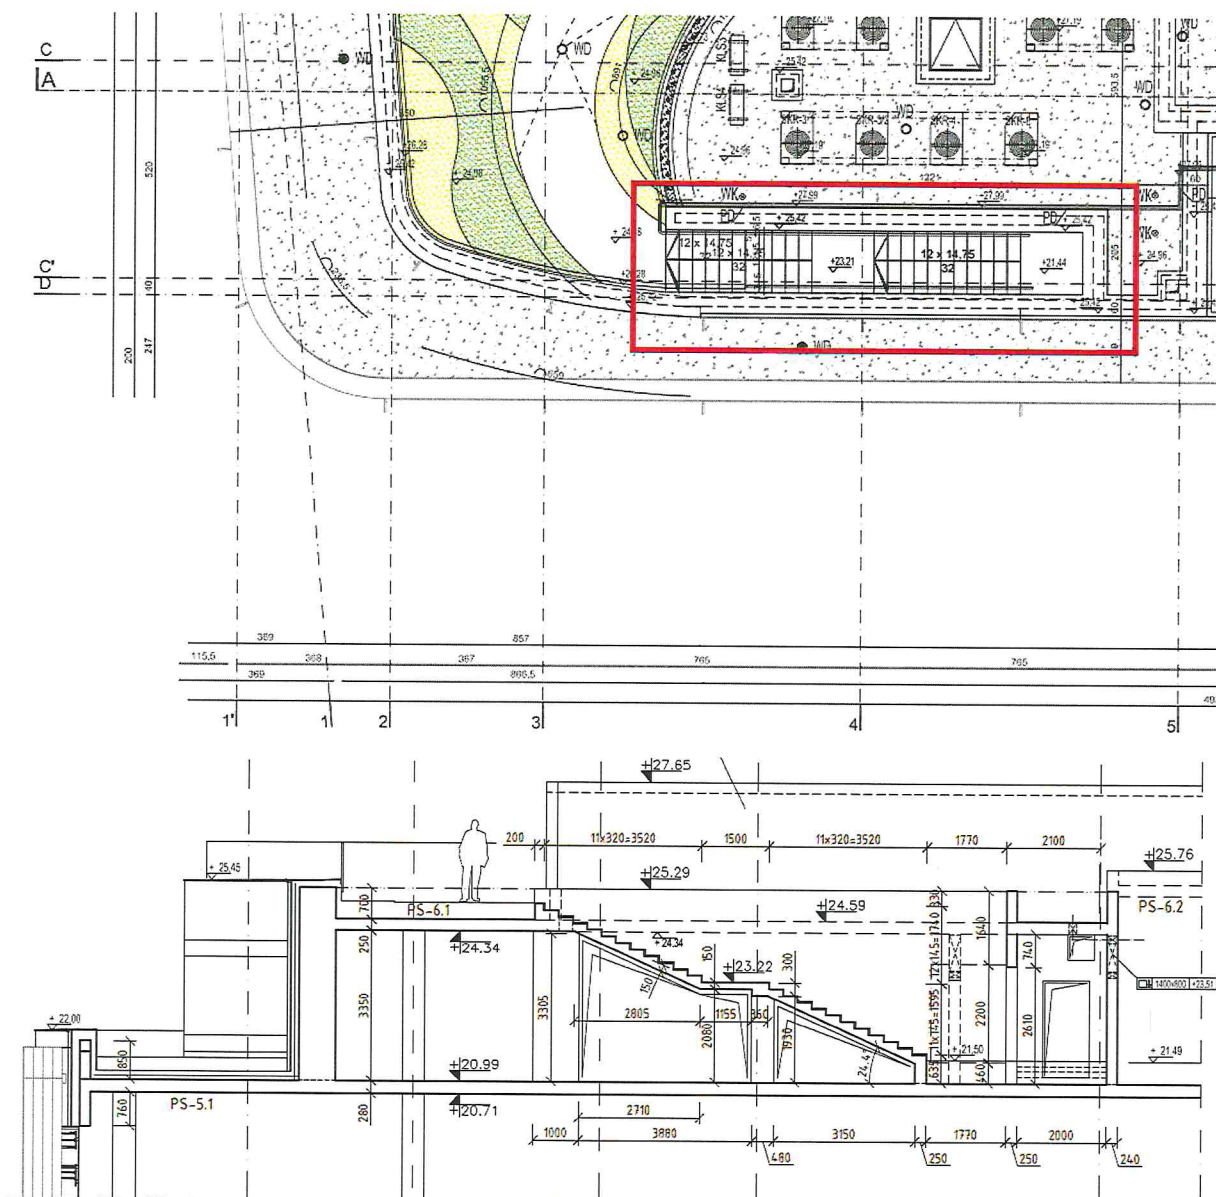


ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona wcześniej dla pytania nr 1282. Do pytania dołączono rewizję rysunku 49 Zeszyt 49 oraz skorygowany przedmiar 311.

Pytanie 1527:

Dotyczy Budynek Ambulatorium: Proszę o wyjaśnienie w jakiej technologii wykonana jest zaznaczona na rzucie ściana na rampie (murowana czy żelbetowa) oraz czy na całej jej długości rzędna góry ściany to +0,25. Proszę o wyjaśnienie jak wypełniona jest przestrzeń między 'murkiem na płycie fundamentowej', a palisadą oraz między rampą, a poziomą powierzchnią chodnika na zaznaczonym fragmencie. Projekt konstrukcji nie przewiduje w tej lokalizacji stropu.

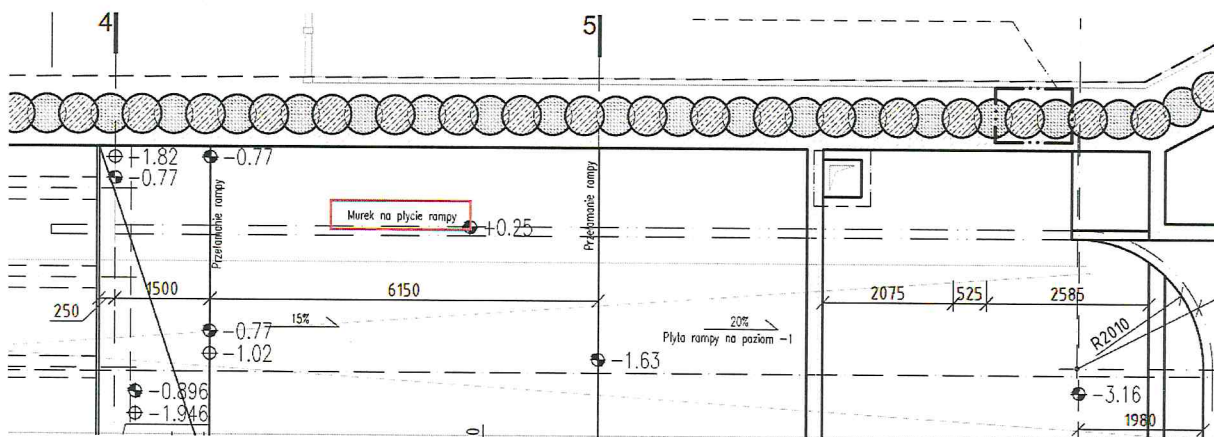


ODPOWIEDŹ:

Ścianka żelbetowa wykończenie od wewnątrz – beton architektoniczny, klasa ekspozycji XD2 / XC4, beton C30/37.

Pytanie 1528:

Dotyczy Przebudowa budynku CBO: Prosimy o informację odnośnie istniejących platform dla niepełnosprawnych na klatce schodowej budynku CBO (oś (11-12)/(I-J)). Czy w zakresie Wykonawcy leży demontaż ww. urządzeń? Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego (Zeszyt 211_ Roboty budowlane).

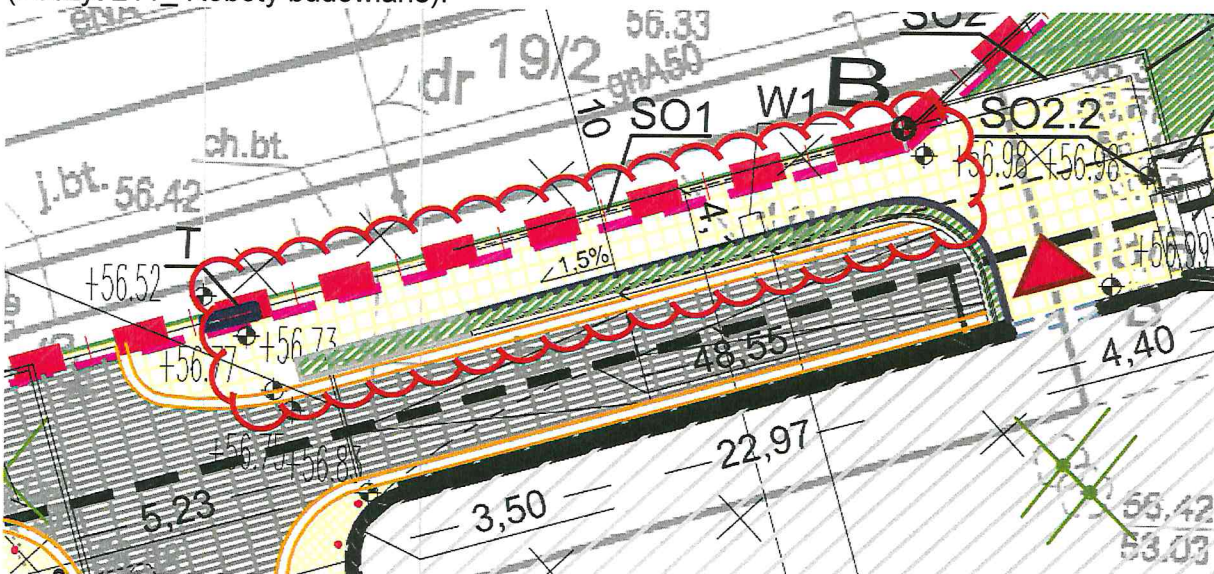

ODPOWIEDŹ:

Projekt nie przewiduje likwidacji podnośników. Jedynie w przypadku, gdy podnośnik uniemożliwiłby rozbiórkę ściany przy której się znajduje należy go zdemontować i zamontować ponownie po wybudowaniu tymczasowej ściany oddzielającej na czas przebudowy.

Pytanie 1529:

Dotyczy Budynek Ambulatorium: Prosimy o podanie, w której pozycji kosztorysu ofertowego należy uwzględnić podłączenie napędu elektrycznego dla żaluzji zaciemniających w pomieszczeniach: 4530, 4546, 3517, 5501, 4536. (Dotyczy: Architektura, Tom III, Zeszyt 313, Wykaz nr 10).

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona wcześniej dla pytania nr 1192. Do odpowiedzi dołączono wówczas skorygowane rysunku Zeszytu 251,252 351 oraz skorygowany przedmiar nr 351.

Pytanie 1530:

Dotyczy Budynek Ambulatorium, Wyposażenie, Apteka: Prosimy o podanie parametrów technicznych oraz uzupełnienie zestawienia wyposażenia pomieszczeń Apteki o następujące elementy: L07, L37, L69. Zgodnie z dokumentacją rysunkową (T3, Zeszyt 314, Rysunek III.6) ww. elementy są objęte zamówieniem.

ODPOWIEDŹ:

W Zeszycie 314 były wprowadzane zmiany na rysunkach i w zestawieniach. Wyposażenie L07 nie jest objęte zamówieniem. Wyposażenie L69 zostało dodane do zestawienia. Wyposażenie L37 zmieniło symbol na K16. W załączeniu skorygowany Zeszyt 314.

Pytanie 1531:

Dotyczy Budynek Ambulatorium, Wyposażenie, Sale operacyjne: Prosimy o podanie parametrów technicznych oraz uzupełnienie zestawienia wyposażenia pomieszczeń bloku operacyjnego (służa przygotowania pacjenta) o następujący element: X11. Zgodnie z dokumentacją rysunkową (T3, Zeszyt 314, Rysunek III.4) ww. element jest objęty zamówieniem.

ODPOWIEDŹ:

Element wyposażenia X11 jest opisany w zeszycie 314 rozdz. 5 wyposażenie sal operacyjnych (łącznie ze służami przygotowania pacjenta i służami lekarzy)
Tabela zatytułowana „zabudowy pomieszczeń przygotowania pacjenta”.

Pytanie 1532:


Dotyczy Budynek Ambulatorium, Wyposażenie: Po analizie rewizji dokumentacji (Tom III, Zeszyt 314) przekazanej w dniu 04.06.2020r. prosimy o weryfikację ilości przedmiarowych zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1 do tego pytania. Prosimy o aktualizację kosztorysu ofertowego o ww. zakres.

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu skorygowany kosztorys nr. 311 v17.

Pytanie 1533:

Dotyczy: Budynek Ambulatorium. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności na rysunkach Budynku Ambulatorium – czy zaznaczona na załączonym rysunku ściana na całej długości jest murowana zgodnie z przekrojem, czy żelbetowa, zgodnie z rzutami architektury i konstrukcji?

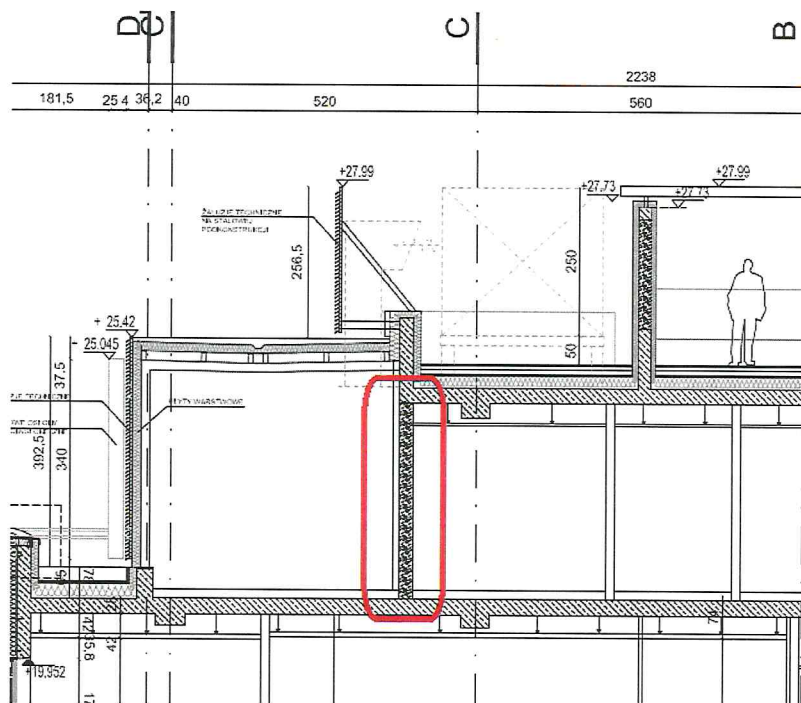


ODPOWIEDŹ:

Powyższą ścianę należy wykonać jako żelbetową zgodnie z projektem konstrukcji.

Pytanie 1534:

Dotyczy Zagospodarowanie terenu: Prosimy o informację czy chodnik w północnej części budynku CBO mamy zakończyć zgodnie z PZT?




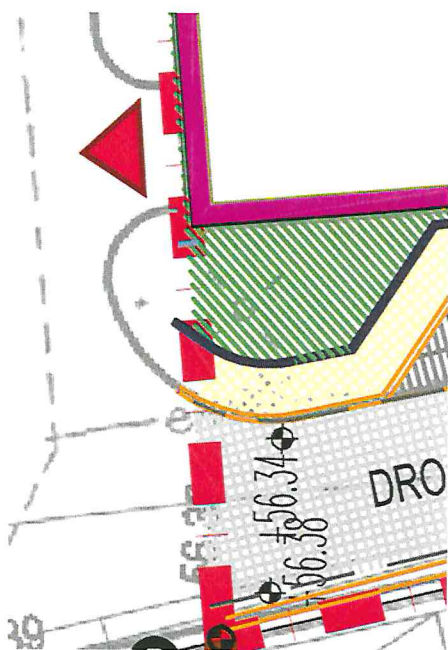

ODPOWIEDŹ:
Tak

Pytanie 1535:

Dotyczy Zagospodarowanie terenu: W przedmiarze PZT ilość siedziska na SO2 5,90 m wg dokumentacji rysunek 5,91 + 2,55 m. Prosimy o korektę przedmiaru.

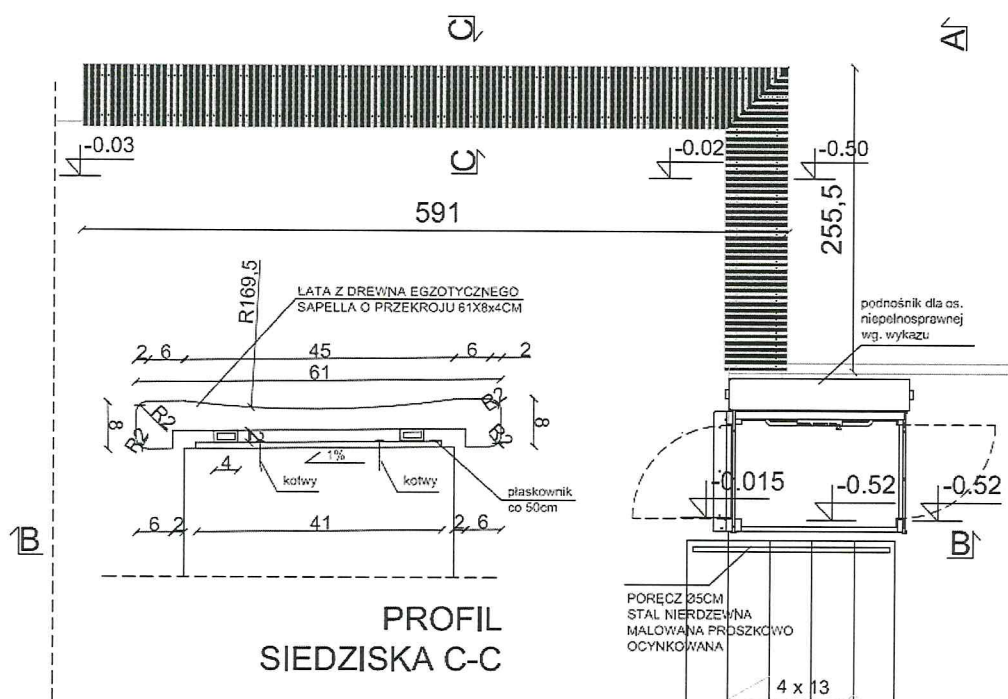

ODPOWIEDŹ:
W załączeniu skorygowany przedmiar 111v5.

Pytanie 1539:

Dotyczy PW Tom III Zeszyt 351 Instalacje elektroenergetyczne i kosztorysu ZESZYT 151_KS_przebudowa sieci elektroenergetycznych. Wg opisu technicznego PW Tom III Część 5 Zeszyt 351 pkt 7 istniejący agregat prądotwórczy należy „wymienić”, a wg kosztorysu ZESZYT 151_KS, istniejący agregat prądotwórczy należy „przesunąć”. Plac budowy będzie bardzo ograniczony i nie będzie możliwości ustawienia tak dużego elementu w obrębie tego placu, bez kolizji z prowadzoną budową i drogami dojazdowymi, dlatego proszę o informację, gdzie na terenie szpitala /lub poza nim/ należy zdeponować zdemontowany agregat?

ODPOWIEDŹ:

Na obecnym etapie należy założyć rozwiązanie zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej. Projektant w trybie nadzoru autorskiego wyjaśni i doprecyzuje rozwiązania stosownie do potrzeb.

Pytanie 1540:

Dotyczy Kabel zasilający budynek Radioterapii: Czy Projektant dopuszcza przeniesienie kabla zasilającego budynek radioterapii z przestrzeni warstw drogowych do hali garażowej budynku Ambulatorium?

ODPOWIEDŹ:

Co do zasady tak, rozważane jest również rozwiązanie z zabetonowaniem rur osłonowych w grubości stropu. Ewentualna decyzja zostanie podjęta na etapie realizacji, w ofercie należy wycenić rozwiązanie wg odpowiedzi na pytanie nr 1234.

PYTANIE nr 1541:

Prosimy o sprecyzowanie, która odpowiedź Zamawiającego w sprawie lamp operacyjnych jest nadrzędna:

Odpowiedź w pytaniu 495 czy odpowiedź 537 + Załącznik nr 16. (6) 5 wyposażenie sal operacyjnych rewizja do pyt 537.

ODPOWIEDŹ:

Jako nadrzędną należy traktować odpowiedź na pytanie nr 495.

PYTANIE nr 1542:

Załącznik nr 16. (6) 5 wyposażenie sal operacyjnych rewizja do pyt 537 jest niespójny z wcześniej udzielonymi odpowiedziami:

- A. Czy Zamawiający wymaga w salach operacyjnych wykonania ścian z paneli nierdzewnych malowanych proszkowo (gat.1.4301) do wysokości 2/3 powyżej panele licowane szkłem z podświetlaną grafiką zgodnie z udzielonymi odpowiedziami do zabudowy panelowej i elementów systemowych nr: 329, 330, 331, 332, 333 i udzieloną korektą z dnia: 05 czerwca 2020?

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający wymaga w salach operacyjnych wykonania ścian zgodnie z udzielonymi odpowiedziami nr: 329, 330, 331, 332, 333 i udzieloną korektą z dnia: 05 czerwca 2020.

- B. Czy Zamawiający wymaga dostawy mebli medycznych do pomieszczeń przygotowania pacjenta o parametrach technicznych zgodnie z odpowiedziami udzielonymi nr 327 i 328 i udzieloną korektą z dnia: 05 czerwca 2020?

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający wymaga dostawy mebli medycznych do pomieszczeń przygotowania pacjenta o parametrach technicznych zgodnie z odpowiedziami udzielonymi nr 327 i 328 i udzieloną korektą z dnia: 05 czerwca 2020.

PYTANIE nr 1543:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drzwi ze stali nierdzewnej – systemowych do zabudowy panelowej o wskaźniku oceny izolacyjności akustycznej R_{A1} wynoszący 34dB. Jest to parametr minimalnie różniący się niż podany w odpowiedzi nr 253. Oferowane posiada wszelkie badania i atesty niezbędne do zastosowania.

ODPOWIEDŹ:

W przypadku drzwi ze stali nierdzewnej – systemowych do zabudowy panelowej – Zamawiający dopuszcza drzwi o wskaźniku oceny izolacyjności akustycznej R_{A1} wynoszącym 34dB.

PYTANIE nr 1544:

W nawiązaniu do zapisów SIWZ „Zamawiający przekazuje przedmiary robót stanowiące uzupełnienie do dokumentacji projektowej, wobec której są wtórne”, prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie zmian do kosztorysu, który jest elementem złożonej oferty poprzez wprowadzenie innego obmiaru niż to jest ujęte w kosztorysie ślepym nie będzie stanowiło podstawy do odrzucenia oferty jako nieważnej.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający potwierdza, że wprowadzenie zmian do kosztorysu poprzez wprowadzenie innego obmiaru niż to jest ujęte w kosztorysie ślepym nie będzie stanowiło podstawy do odrzucenia oferty jako nieważnej.

PYTANIE nr 1545:

W nawiązaniu do wcześniejszych odpowiedzi Zamawiającego udzielonych podczas postępowania przetargowego wnosimy o ponowne przeanalizowanie konieczności załączania do oferty wypełnionych kosztorysów:

- zgodnie z udzielonymi odpowiedziami wszelkie odstępstwa ilościowe winny być zgłaszane do Zamawiającego, który przy udziale Projektanta dokona weryfikacji przedmiarów i w następstwie prześle do wszystkich oferentów zweryfikowane kosztorysy. Należy jednak zaznaczyć, że uczestnicy biorący udział w postępowaniu w dalszym ciągu dokonują własnej weryfikacji ilości robót i pytania będą zadawane po dacie, która zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia odpowiedzi. Możliwa jest też sytuacja, że korekty kosztorysów zostaną przesłane w dacie, która uniemożliwi dokonania zmian w ofercie
- w związku z zapisami umownymi (§4 pkt2.b.), który to zapis zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od podpisania umowy, który będzie zawierał rzeczywiste ilości robót do wykonania oraz (§6 pkt 3), który jako podstawę do miesięcznych rozliczeń wskazuje harmonogram rzeczowo-finansowy, przygotowywanie kosztorysów szczegółowych nakłada na oferentów dodatkowy, ogromnie czasochłonny obowiązek nie mający uzasadnienia w trakcie realizacji prac

ODPOWIEDŹ:

Odnosnie do pierwszej części pytania, Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu załączania wypełnionych kosztorysów ofertowych na etapie składania oferty – zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią na pytanie nr 1267.

Odnosnie do drugiej części pytania, Zamawiający zaznacza, iż nie wymaga przygotowania kosztorysów szczegółowych lecz w formie uproszczonej, jak na to wskazują opublikowane kosztorysy „ślepe”. Zamawiający nie zgadza się z opinią, iż sporządzenie kosztorysu ofertowego stanowi „obowiązek nie mający uzasadnienia w trakcie realizacji prac”, ponieważ kosztorys ten jest niezbędną podstawą do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wartości poszczególnych elementów robót, wyodrębnionych w harmonogramie, muszą wynikać z kosztorysu ofertowego. Jest to warunek niezbędny dla uruchomienia płatności częściowych, przewidzianych w umowie.

PYTANIE nr 1546:

CBO - SUFITY. Brak w kosztorysie zabudów, sufitu podwieszanego z płyt GK oraz sufitu zewnętrznego z paneli kompozytowych (na parterze na zewnątrz) - sufity są na rysunkach.

W opisie symbol SGK opisywany jest jako sufit z płyt kartonowo- gipsowych na konstrukcji krzyżowej oraz jako sufit z bezramowych wysp sufitowych z płyty z wełny mineralnej grubości 40 mm. Proszę o wskazanie w jakich pomieszczeniach ma być sufit z płyty z wełny mineralnej grubości 40 mm

ODPOWIEDŹ:

-Sufit z płyt GK- przedmiar sufitów został zaktualizowany w związku z wcześniejszymi pytaniami.

- Sufit z paneli kompozytowych- SZK- problem został rozwiązany w związku z odpowiedzią na pytanie 212.

-Opis symbolu SGK, problem rozwiązany został w związku z odpowiedzią na wcześniejsze pytanie. Zmieniono na sufit z płyt kartonowo- gipsowych na konstrukcji krzyżowej. Usunięto z opisu sufit z bezramowych wysp sufitowych z płyty z wełny mineralnej grubości 40 mm.

PYTANIE nr 1547:

Na rzucie sufitów na poziomie +1 jest zaznaczony sufit podwieszony oznaczony literą B- brak opisu natomiast na poziomie +2 jest zaznaczony sufit, zabudowa oznaczona literą G- brak opisu i brak pozycji w kosztorysie

ODPOWIEDŹ:

„Na rzucie sufitów na poziomie +1 jest zaznaczony sufit podwieszony oznaczony literą B”- odpowiedź została udzielona w pytaniu 59.

„natomiast na poziomie +2 jest zaznaczony sufit, zabudowa oznaczona literą G- brak opisu i brak pozycji w kosztorysie” symbol G wystąpił pomyłkowo proszę o zapoznanie się z tabelą przydziału sufitów do pomieszczeń i odpowiedziami na wcześniejsze pytania oferentów

Na czym polega różnica między pozycjami dotyczącymi wykończenia sufitu (234-237) a pozycjami (240-243). Obie grupy pozycji dotyczą tynku cementowo – wapiennego. Brak na rysunkach oznaczeń tynków cementowo-wapiennych.

ODPOWIEDŹ:

Nie ma różnicy między tymi pozycjami. Na rysunkach oznaczono jedynie sufity podwieszane.

PYTANIE nr 1549:

PODŁOGI. Prosimy o przypisanie symboli podłóg do pozycji w kosztorysie

ODPOWIEDŹ:

Nie zakłada się wprowadzenia do przedmiaru symboli pozycji proszę o zapoznanie się ze zmianami wprowadzanymi w związku z odpowiedziami na wcześniejsze pytania oferentów oraz opisem technicznym zeszytu 211.

PYTANIE nr 1550:

Prosimy o przekazanie rysunków z rozmieszczeniem podłóg o odpowiednich symbolach na poszczególnych kondygnacjach. Brak informacji gdzie jest podłoga CCP

ODPOWIEDŹ:

Podłoga CCP występuje w pomieszczeniach: N0-03, N0-10 zgodnie z odpowiedzią na pytanie 201. Przypisanie podłóg do pomieszczeń proszę przyjąć wg opisu Technicznego pkt 3.7 i 6.

PYTANIE nr 1551:

Prosimy	o	zweryfikowanie	ilości	podłóg:
- posadzka	CC7	18,437 m2	–według oferenta	86m^2
- okładziny z płytek na schodach		728 m2	– według oferenta	825m^2

ODPOWIEDŹ:

CC7- Posadzki z wykładziny zostały uwzględnione w kilku pozycjach przedmiaru.
OKŁADZINY NA SCHODACH- Odpowiedź udzielono na wcześniej zadane pytanie nr 1248.

PYTANIE nr 1552:

ŚLUSARKA WEWNĘTRZNA. Prosimy o informację czy ścianki AC3, AC5, AC18, AC13a, AC14, AC19, AC20 ma odporność pożarową, czy jest bezklasowa

ODPOWIEDŹ:

Bezklasowa.

PYTANIE nr 1553:

Prosimy o wyjaśnienie jakie ścianki zawiera pozycja 258 kosztorysu

ODPOWIEDŹ:

Pozycje dotyczące ścianek zrewidowane jak w odpowiedzi na pytanie 1554.

PYTANIE nr 1554:

Prosimy o zweryfikowanie ilości ścianek aluminiowych:
- ścianki REI60 42,33m² w kosztorysie – według oferenta 53m²,
- ścianki REI120 44,6 m² w kosztorysie – według oferenta 70,3m²

ODPOWIEDŹ:

Zrewidowano pozycje dotyczące ilości ścianek aluminiowych (na podstawie wyliczeń z tabeli poniżej. Zmieniony kosztorys w załączniku.

NR ŚCIANKI		ŚCIANKA DRZWIAMI	Z DRZWI	BEZ DRZWI
Ac1	EI60	16,3	2,9	13,4
Ac2	EI60	23,8	2,9	20,8
Ac3	-	14,2	3,8	10,5
Ac4	EI120	14,8	3,2	11,7
	-	10,8	3,2	33,9
Ac4a	EI120	21,8	3,8	18,1
Ac4b	EI120	12,0		12,0
Ac5	-	13,1	3,8	9,3
Ac6	EI30	6,1	1,9	4,2
Ac7	EI30	5,0	1,9	3,1
Ac8	EI30	6,6	1,9	4,7
Ac9	EI120	5,7	3,5	2,3
Ac10	EI30	14,8	1,9	12,9
Ac10a	EI30	5,3		5,3
Ac11	EI120	9,3	4,8	4,5
Ac12	EI30	7,7	1,9	5,8
Ac13	EI30	25,6	1,9	23,7
Ac13a	-	9,4	4,0	5,4
Ac13b	EI30	17,9	1,9	16,0
Ac14	-	7,7	2,3	5,4
Ac15	EI30	9,0	1,9	7,1
Ac16	EI60	17,0	4,0	13,1
Ac17	EI30	1,6		1,6

Ac18	-	2,9		2,9
Ac19	-	0,9		0,9
Ac20	-	1,6		1,6
Ac21	EI30	7,0		7,0
Ac22	EI30	18,5		18,5
Ac23	EI30	27,1		27,1
Ac24	EI120	4,9	3,8	1,1
SUMARYCZNIE				
	EI120			49,54
	EI60			47,28
	EI30			136,93
	-			69,9

PYTANIE nr 1555:

Prosimy o wskazanie, w którym miejscu zostały zaprojektowane panele szklane – pozycja 264 kosztorysu

ODPOWIEDŹ:

Panele szklane zaprojektowane zostały na tarasie. Są przedłużeniem paneli występujących w budynku AmbulATORYJNYM.

PYTANIE nr 1556:

STOLARKA WEWNĘTRZNA. Prosimy o przypisanie symboli drzwi do pozycji w kosztorysie

ODPOWIEDŹ:

W związku z wcześniejszymi pytaniami pozycje przedmiarowe uwzględniające drzwi zostały rozpisane symbolami. Taki sposób przedmiarowania został kontynuowany w kolejnych wersjach PR. Przedmiar w załączniku. Dodatkowo załączymy zaktualizowany zeszyt 213-Drzwi (Zmiana w karcie D138) i 313-Drzwi (zmiana w karcie D29, D27, DF1, DF3, D167, DD3) Drzwi rewizyjne dwuskrzydłowe do szachtu 210x60 6 szt. w kosztorysie - według oferenta 8 szt, Drzwi rewizyjne do szachtu 210x30 cm w kosztorysie 2 szt. - według oferenta 5 szt

ODPOWIEDŹ:

Poprawiono przedmiar .Proszę przyjąć 7 sztuk drzwi 210x60 i 6 sztuk drzwi 210x30.

PYTANIE nr 1558:

Prosimy o zweryfikowanie ilości drzwi:

- drzwi 80x210 – 2szt według kosztorysu - według oferenta 6 szt
- drzwi 90x210 – 25 szt. według kosztorysu - według oferenta 50 szt
- drzwi 110x210 – 2 szt. według kosztorysu - według oferenta 4 szt
- drzwi D107, D108, D130- 9 szt. według kosztorysu - według oferenta 10 szt
- drzwi przeszklone EI60 – 26,5 m2 według kosztorysu - według oferenta 33,8 m2

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź jak w pytaniu 1556.

PYTANIE nr 1559:

Prosimy o zweryfikowanie ilości: Systemowe okna podawcze- brak w kosztorysie 2 szt. 90x90x90 według oferenta

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź udzielona wcześniej w związku z pytaniem z zestawu 1128-1135.

PYTANIE nr 1560:

Prosimy o opisanie symbolami drzwi do pozycji 278- drzwi przeszklone B.O.

ODPOWIEDŹ:

Pozycja została usunięta w konsekwencji przypisania symboli drzwi do pozycji w przedmiarze jak w pytaniu 1556.

PYTANIE nr 1561:

Brak w kosztorysie drzwi zewnętrznych DFC1, DFC2 i D154. Prosimy o zweryfikowanie kosztorysów

ODPOWIEDŹ:

Dodano pozycje w przedmiarze 211 w dziale elewacji. Dla ujednolicenia dodano też pozycję drzwi zewnętrznych w przedmiarze 311 DF1, DF2,DF3 i D165. Przedmiary w załączniku.

PYTANIE nr 1562:

ELEWACJA. Prosimy o przypisanie symboli elewacji z rysunku do pozycji w kosztorysie

ODPOWIEDŹ:

Prosimy o zapoznanie się z pytaniami do przetargu innych oferentów dotyczących elewacji, w których wszelkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Nie zakłada się wprowadzenia takich oznaczeń do przedmiarów.

PYTANIE nr 1563:

Prosimy o zweryfikowanie kosztorysów w zakresie:

- Fasada F10 – w kosztorysie 15,48m2 według oferenta 30,24m2;

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v16.

PYTANIE nr 1564:

Prosimy o zweryfikowanie kosztorysów w zakresie: Brak w kosztorysie rynien i rur spustowych (nr 10 na rysunku elewacji), obróbki blacharskiej (nr 13 na rysunku elewacji), osłon przeciwsłonecznych (nr 14 na rysunkach elewacji),

ODPOWIEDŹ:

Pionowe osłony przeciwsłoneczne zostały uwzględnione w przedmiarze nr 311. W pozostałych w/w aspektach przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v16.

PYTANIE nr 1565:

DACH. Prosimy o przypisanie symboli dachów do pozycji w kosztorysie

ODPOWIEDŹ:

Prosimy o zapoznanie się z pytaniami do przetargu innych oferentów dotyczących warstw na dachu, w których wszelkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Nie zakłada się wprowadzenia takich oznaczeń do przedmiarów. Ponadto w przedmiarze wprowadzone są oznaczenia dachów z opisu technicznego.

PYTANIE nr 1566:

Brak opisu dachu na poziomie 21.12m - czy to jest dach opisany pozycjami 114-120 w kosztorysie?

ODPOWIEDŹ:

W/w dachu uwzględniono w pozycjach 139-143 przedmiaru nr 211 v16.

PYTANIE nr 1567:

Prosimy o informację w których pozycjach ujęte jest odtworzenie warstw dachowych po montażu pomostu w osiach 17-18/E-M

ODPOWIEDŹ:

Uwzględniono w pozycji 188 przedmiaru nr 211 v16. W załączeniu przedmiar 211 v16.

PYTANIE nr 1568:

ŚCIANY MUROWANE, DZIAŁOWE. Prosimy o oznaczenie ścian do wykonania symbolami kompatybilnymi z pozycjami w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ:

Prosimy o zapoznanie się z pytaniami do przetargu innych oferentów dotyczących ścian do wykonania, w których wszelkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Nie zakłada się wprowadzenia takich oznaczeń do przedmiarów

Prosimy o zweryfikowanie kosztorysów w zakresie: Brak w kosztorysie ścian o gr. 10 cm, które są na rysunkach.

ODPOWIEDŹ:

W/w ściany należy uwzględnić w pozycji 153 przedmiaru 211 v16.

PYTANIE nr 1570:

WYKOŃCZENIE ŚCIAN. Prosimy o opis lub rysunek wykończenia ścian pomieszczeń

ODPOWIEDŹ:

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 1170. W załączeniu do pytania dołączono opis techniczny zeszytu 211 –rewizja 1 i 311 – rewizja 1, w których opis wykończeń ścian został w sposób jednoznaczny określony. W opisie technicznym zeszytu 311 –rewizja 1 w pkt. 4.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.7 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 4.5. oraz w opisie technicznym zeszytu 211 – rewizja 1 w pkt.3.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.6 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 3.5. W przedmiarach 211 v16 oraz 311 v17 skorygowano również pozycję dotyczące wykończeń ścian.

PYTANIE nr 1571:

Brak w kosztorysie rozbicia na tynki ścian murowanych i żelbetowych oraz na gładzie ścian GK. Co ze ścianami istniejącymi - czy Inwestor zakłada wyprawki i malowanie?

ODPOWIEDŹ:

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 1170. W załączeniu do pytania dołączono opis techniczny zeszytu 211 –rewizja 1 i 311 – rewizja 1, w których opis wykończeń ścian został w sposób jednoznaczny określony. W opisie technicznym zeszytu 311 –rewizja 1 w pkt. 4.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.7 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 4.5. oraz w opisie technicznym zeszytu 211 – rewizja 1 w pkt.3.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.6 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 3.5. W przedmiarach 211 v16 oraz 311 v17 skorygowano również pozycję dotyczące wykończeń ścian.

PYTANIE nr 1572:

Brak w kosztorysie rozdziału na pomieszczenia malowane farbą lateksową zwykłą oraz pomieszczenia malowane farbą z aktywnym srebrem. Prosimy o wskazanie konkretnych pomieszczeń

ODPOWIEDŹ:

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 1170. W załączeniu do pytania dołączono opis techniczny zeszytu 211 –rewizja 1 i 311 – rewizja 1, w których opis wykończeń ścian został w sposób jednoznaczny określony. W opisie technicznym zeszytu 311 –rewizja 1 w pkt. 4.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.7 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 4.5. oraz w opisie technicznym zeszytu 211 – rewizja 1 w pkt.3.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.6 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 3.5. W przedmiarach 211 v16 oraz 311 v17 skorygowano również pozycję dotyczące wykończeń ścian.

PYTANIE nr 1573:

Prosimy o zweryfikowanie kosztorysów w zakresie: Brak w kosztorysie narożników i odbojnic w korytarzach i poczekalniach oraz okładziny zmywalnej przy umywalkach w gabinetach.

ODPOWIEDŹ:

W/w elementy uwzględniono w pozycji nr 169 przedmiaru nr 211 v16. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v16.

PYTANIE nr 1574:

Prosimy o podanie wymaganego okresu pielęgnacji zieleni.

ODPOWIEDŹ:

Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji nasadzonej przez siebie zieleni przez okres trwania budowy – do czasu odbioru końcowego.

PYTANIE nr 1575:

Czy Zamawiający przewidział trasę dojazdu dla samochodów dostawczych/ciężarowych na teren budowy ?

Czy były jakieś ustalenia z ZDM w tej sprawie ?

ODPOWIEDŹ:

Teren budowy dostępny jest z ulic ogólnodostępnych. Zamawiający nie posiada żadnych szczegółowych ustaleń z ZDM w tej sprawie.

PYTANIE nr 1576:

Prosimy Zamawiającego o informację czy lampy dezynfekujące o których mowa w odpowiedzi nr 701, wchodzi w zakres dostawy?

Jeśli tak prosimy o informację w jakiej ilości i w której pozycji kosztorysowej należy je wycenić?

ODPOWIEDŹ:

Lampy dezynfekujące, o których mowa w odpowiedzi nr 701, nie wchodzi w zakres dostawy.

PYTANIE nr 1577:

W skorygowanym przedmiarze nr 311 v12 pojawiła się pozycja nr 798 wyposażenie sal operacyjnych wraz ze śluzami. Prosimy Zamawiającego o informację jakie dokładnie wyposażenie należy wycenić w w/w pozycji?

ODPOWIEDŹ:

Pozycja została usunięta. W załączaniu skorygowany przedmiar nr 311 v18.

PYTANIE nr 1578:

Czy Zamawiający posiada formalne uzgodnienia z MPWiK (Aquanet) odnośnie zrzutu wody (do kanalizacji) pochodzącej z odwodnienia wykopu ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada uzgodnień z MPWiK (Aquanet) odnośnie zrzutu wody (do kanalizacji) pochodzącej z odwodnienia wykopu. Leży to w gestii Wykonawcy.

PYTANIE nr 1579:

"Prosimy o potwierdzenie, że przyjęte dane w dokumencie o nazwie „Obliczenia wydajności nawiewu kompensacyjnego do klatek schodowych oraz systemów ochrony przed zadymieniem” stanowiącym zał. nr 3 do projektu wykonawczego są poprawne.

Budynek opisany jest jako wysoki i nie jest w klasie ZL4 co wymagałoby zastosowania nadciśnieniowego zabezpieczenia klatek a nie ich oddymiania."

ODPOWIEDŹ:

Rozwiązanie zaprojektowane jest prawidłowo na mocy postanowień wydanych przez KWPS w Poznaniu, akceptujących inny niż określony przepisami sposób zapewnienia warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku CBO.

PYTANIE nr 1580:

W pliku przedmiaru robót "Załącznik nr 1. (10) ZESZYT 211_KS_roboty_budowlane_v14" w pozycji 39 widnieje ilość 1039,5m³. Zmieniona przez zamawiającego ilość wykopu nie odpowiada ilości urobku do utylizacji. Prosimy o korektę ilości w tabeli.

ODPOWIEDŹ:

Skorygowano pozycję nr 39. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v18.

PYTANIE nr 1581:

W pliku przedmiaru robót "Załącznik nr 1. (10) ZESZYT 211_KS_roboty_budowlane_v14" pod numerem 48 pozostała pozycja dotycząca zbrojenia do wykreślonych z przedmiaru ścian. Prosimy o skorygowanie i usunięcie pozycji.

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v18.

KOMUNIKAT

Zamawiający informuje, że w związku z pytaniami w postępowaniu przetargowym, które dotyczyły projektu umowy z Wykonawcą, wprowadzone zostały zmiany w tekście umowy. Zmiany te opisano w odpowiedziach Zamawiającego na następujące pytania:

- Pytanie nr 2. - zmiana dotyczy art. 2 pkt 2 umowy
- Pytanie nr 9. - zmiana dotyczy art. 12 umowy
- Pytanie nr 11. - zmiana dotyczy art. 9 ust. 2.4.1 oraz art. 15 ust. 4
- Pytanie nr 13. - zmiana dotyczy art. 14 pkt 9
- Pytanie nr 14. - zmiana dotyczy art. 3 ust. 2
- Pytanie nr 72. - zmiana dotyczy art. 12 pkt 1 c. d.
- Pytanie nr 73. - zmiana dotyczy art. 17
- Pytanie nr 372. - zmiana dotyczy art. 9 ust. 2.4.1
- Pytanie nr 557. - zmiana dotyczy art. 9 ust. 2.4.1
- Pytanie nr 592. - zmiana dotyczy art. 10 ust.7 pkt. 9
- Pytanie nr 593. - zmiana dotyczy art. 5 ust. 3
- Pytanie nr 674. - zmiana dotyczy art. 17 ust. 2 ppkt 14


W załączeniu tekst jednolity projektu umowy, zawierający wyżej wymienione zmiany.

Zamawiający udostępnia komplet aktualnych przedmiarów, uwzględniających wszystkie poprawki wprowadzone na etapie zadawania pytań.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomicznych

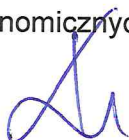

mgr inż. Magdalena Kraszewska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA - transza 13

1. Skorygowany przedmiar nr 211 v18 do pytań nr 1424-1445, 1554, 1556 - 1561, 1563, 1564, 1566, 1567, 1569, 1573, 1580, 1581.
2. Skorygowany przedmiar nr 211 v18 .ath
3. Skorygowany przedmiar nr 311 v18 do pytań nr 1445-1481, 1485, 1486, 1532, 1556 – 1561, 1577.
4. Skorygowany przedmiar nr 311 v18 .ath
5. Skorygowany Zeszyt nr 214 – rewizja 3 do pytań nr 1424-1445
6. Skorygowany Zeszyt nr 314 – rewizja 4 do pytań nr 1445-1481
7. Uzupełniający rysunek III.35a Zeszyt nr 314 do pytania nr 1466
8. Uzupełniający rysunek III.35a .dwg
9. Skorygowany przedmiar nr 111 v5 do pytania nr 1482, 1504, 1538.
10. Skorygowany przedmiar nr 111 v5 .ath
11. Zeszyt 313 – Drzwi – rewizja 3 do pytania 1488, 1556.
12. Zeszyt 313 – Wycieraczka rulonowa do pytania nr 1525
13. Zeszyt 213 – Wycieraczka rulonowa do pytania nr 1525
14. Skorygowany Zeszyt 213- drzwi do pytania 1556

Zeszyt 214 - rewizja 3:

<https://drive.google.com/file/d/1g29Mj12jhgEbR8VGdf25EFrhPSefXS8a/view?usp=sharing>

Zeszyt 314 - rewizja 4:

https://drive.google.com/file/d/10TyKb5nhtkZyPbBE8w_PF08bE5iUgCPV/view?usp=sharing